




p330- Flip-up



 **optrel**®

ENGLISH	1
FRANÇAIS	2
DEUTSCH	3
SVENSKA	4
ITALIANO	5
ESPAÑOL	6
PORTUGUÉS	7
NEDERLANDS	8
SUOMI	9
DANSK	10
NORSK	11
POLSKI	12
CESTINA	13
PYCKNN	14
MANDARIN	15
MAGYAR	16
TÜRKÇE	17
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	18
עברית	19

optrel Flip-up active 3/10 & 3/11

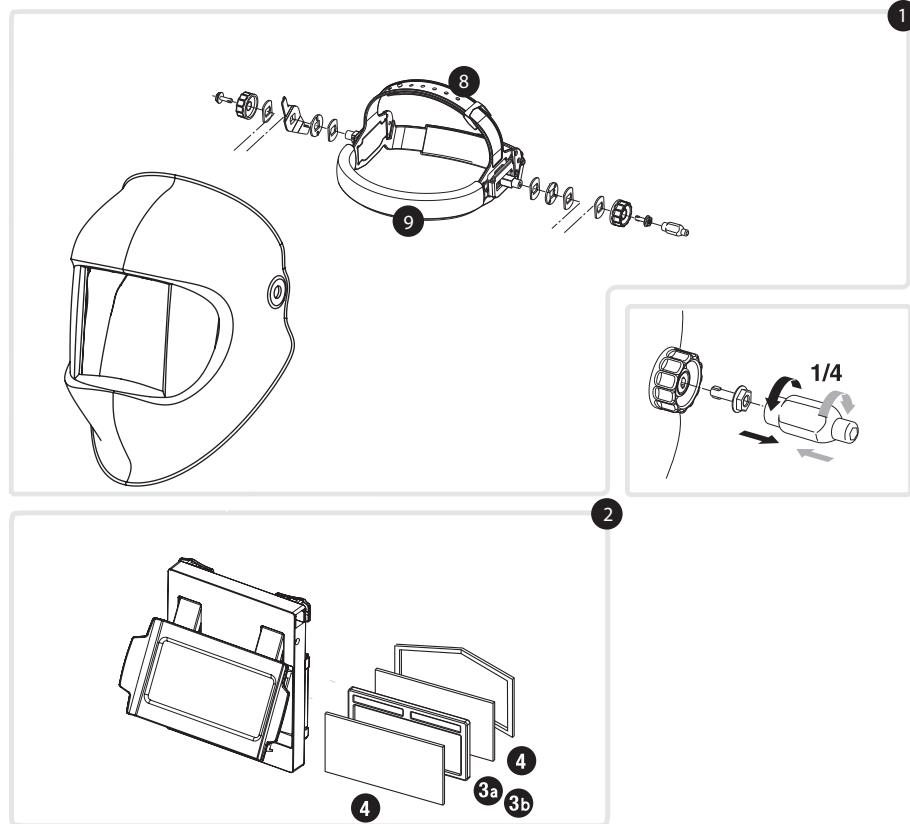

optrel Flip UP 3/10 & 3/11	
2	Flip Up Adapter
3a	Cartridge b020 3/10
3b	Cartridge b020 3/11
4	Clear inside cover lens
5	Front cover lens
6	Retention spring
7	Inner safety-protection lens
8	Headband
9	Cotton sweatband






Size Adjustement




Size Adjustement

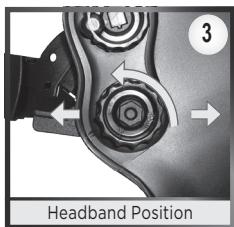


Headband Position




Inclination Angle

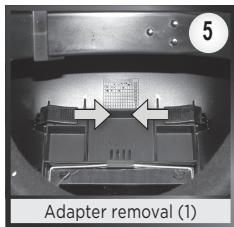

Adapter removal (1)

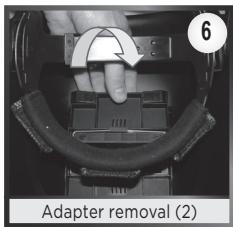

Adapter removal (2)

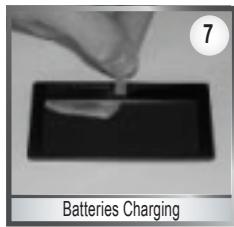

Batteries Charging

Schutzstufentabelle EN169
Shade level chart EN169

Tableau des niveaux de protection EN169
Tabella dei livelli di protezione EN169

Process	Ampere																									
	1.5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600					
	8						9			10			11			12			13			14				
							9			10			11			12			13			14				
										10			11			12			13			14				
				8			9			10			11			12			13							
							8			9			10			11			12			13				
										9			10			11			12			13				
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24					

Je nach persönlichem Empfinden kann die nächst höhere oder tiefere Schutzstufe verwendet werden.

According to the perception of the welder it is possible to use the next higher or lower shade number.

Selon la perception du soudeur il est possible d'utiliser un échelon de protection plus haut ou plus bas.


A seconda della sensibilità personale è possibile impostare il livello di protezione immediatamente superiore o inferiore.

Folgende Kurve zeigt das Transmissionsverhalten des Schweißerschutzfilters.

The transmission of the welding filter is shown below.

La transmission du filtre de soudage est montré ci-dessous.

La seguente curva fornisce indicazioni sul comportamento di trasmissione e/o di assorbimento del filtro di protezione per saldatore.

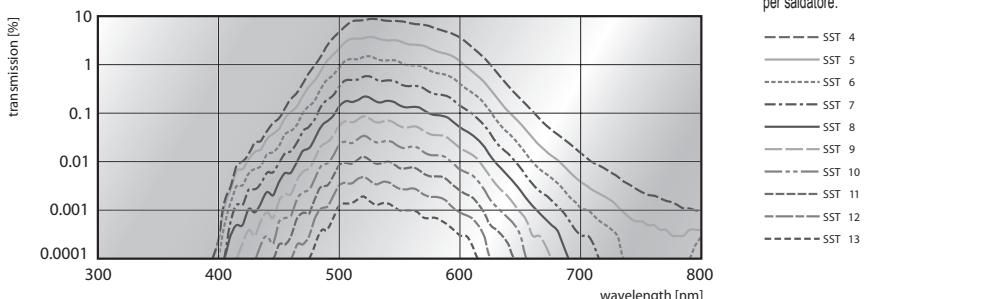

Die auf dem Schweißerschutzfilter angebrachte Kennzeichnung bedeutet:

Helilstufe
Dunkelstufen
3 / 10 /
3 / 11 /

Hersteller
Optische Klasse
Streulichtklasse
Homogenität
Blitzwinkelabhängigkeit
Nummer der Norm
OS 1 / 1 / 1 / 3 / EN379

The marking on the welding filter indicates:

Light shade
Dark shade range
3 / 10 /
3 / 11 /

Manufacturer
Optical class
Diffusion of light class
Homogeneity
Angular dependence
Number of the standard
OS 1 / 1 / 1 / 3 / EN379

Le marquage apposé sur le filtre de protection pour soudeur signifie :

Échelon de protection à l'état clair
Échelon de protection à l'état foncé
3 / 10 /
3 / 11 /
OS 1 / 1 / 1 / 3 / EN379
Identification du fabricant
Classe optique
Classe de la diffraction de la lumière
Homogénéité
Angular dependence
Marque de certifications

Il contrassegno riportato sul filtro di protezione per saldatore contiene i seguenti dati:

3 / 10 /
3 / 11 /
OS 1 / 1 / 1 / 3 / EN379
Grado di protezione in stato chiaro
Grado di protezione in stato scuro
Identificazione del fabbricante
Classe ottica
Classe della diffusione della luce
Homogeneità
Angolare dipendenza
Numero della norma

English

Safety instructions

Before using the helmet, please read the user instructions. Check that the front cover lens has been correctly fitted. You must not continue welding if the welding filter is non-functional.

Precautionary measures & safety restrictions

Heat and radiation released during arc-welding can cause eye injuries and skin burns. This product provides protection for the eyes and face. Your eyes are always protected against ultraviolet and infrared radiation when you wear this helmet regardless of the shade level. Wear appropriate protective clothing in order to protect the rest of your body.

People with a disposition to have an allergic reaction of the skin should be aware that particles and substances produced during the welding process may cause these allergic reactions. The welding helmet is only suitable for welding and not for any other application. Optrel assumes no liability when the helmet is used for other than the intended purpose or when the user instructions are disregarded.

The helmet is suitable for all established welding procedures, with the exception for oxy-gas welding and laser welding.

Important!

This cartridge is equipped with a rechargeable battery. If stored for long periods, the auto-darkening filter may not darken. If this happens, expose the solar cells to normal room light or daylight for 5 to 10 min. This should restore the cartridge to full operation.

After longer storage time it is possible that the cartridge is unloaded and that it will not be sufficient to charge the batteries during the 5 to 10 minutes, as indicated above. Under these circumstances it will be necessary, to expose the cartridge to a light of approx. 2000 luxes (= electric light bulb of 60 - 75 watts in a maximal distance of 40 cm) during about 2 hours. While loading, please cover the middle part of the welding arc detection sensor, with black adhesive tape (8) or similar, however, the solar cells are to be released.

If, after this procedure, the cartridge does not work properly, the cartridge must be judged faulty.

Warranty & liability

Please take the warranty conditions from the directives of the national Optrel sales organisation. Please contact your Optrel dealer for further information in this connection.

Warranties are granted for material and manufacturing defects only. In the case of damage caused by improper use, unauthorised interventions or the use of the helmet for a purpose other than that intended by the manufacturer, the warranty and liability are no longer valid. Likewise, liability and the warranty are no longer valid if spare parts other than those sold by Optrel are used.

Use

1. Head band. Adjust upper band (1) to your head size. Depress ratchet knob (2) and turn until the head band sits firmly yet comfortably.
2. Eye distance and inclination. The distance between the welding filter and the eyes can be optimally adjusted by loosening the locking knobs (3). The setting should be identical on both sides to exclude tilting. After this adjustment, retighten the locking knobs.
The helmet inclination can be adjusted via knob (4).
3. Shade level = DIN 3 In light state and DIN 10/ DIN 11 In dark state.

Cleaning

The welding filter and the front cover lens must be cleaned with a soft cloth at regular intervals. Do not use strong cleaning agents, solvents or alcohol.

Storage

The welding helmet must be stored at room temperature and low humidity.

Installing/removing welding filter

1. Side clips press in and therefore unlock adapter (5)
 2. Tilt adapter out of place (6)
 3. Steel spring and cartridge laterally disassembly (7)
- The installation of the welding filter is carried out in the reverse order.

Changing the front cover lens

See step 1-3: Installing/removing welding filter.

Troubleshooting

Welding filter does not darken

- Clean sensors or front cover lens
- Check the light flow to the sensor
- Batteries needs charging

Poor vision

- Clean front cover lens or filter
- Increase ambient light

Welding helmet slips

- Readjust/adjust head band

Specifications

(All data are subject to change without prior notice)

Shade level	DIN 3 (light state) DIN 10/ DIN 11 (dark state)
UV / IR protection	Maximum protection in light or dark state
Switching time (light to dark)	0.0008 s (23°C / 73°F) 0.0003 s (55°C / 131°F)
Switching time (dark to light)	0.2 ... 0.3 s
Dimension of cartridge	50.8 x 108 x 5.3 mm / 2" x 41/4" x 0.21"
Size of field of view	35 x 92 mm / 1.38" x 3.62"
Power supply	Solar cells, no battery changes
Weight	430 g / 15.168 oz
Operating temperature	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Storage temperature	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Classification according to EN 379	Optical class = 1 Scattered light = 1 Homogeneity = 1 Angular dependence = 3
Standards	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Spare parts

1. Helmet without welding filter
2. Adapter
3. Welding filter
4. Front cover lens / Inside cover lens
5. Head band with fasteners
6. Sweat band

Français

Consignes de sécurité

Lisez cette notice d'utilisation avant d'utiliser le masque. Vérifiez que le verre de protection frontale a été correctement monté. Si des défauts ne peuvent pas être corrigés, la cassette optoélectronique ne doit plus être utilisée.

Mesures de précaution et limitation de la protection

Lors du soudage, il peut y avoir des émissions de chaleur et de rayonnement susceptibles de causer des blessures aux yeux et à la peau. Ce produit offre une protection des yeux et du visage. Lorsque vous portez ce masque, vos yeux sont toujours protégés des rayons ultraviolets et infrarouges, quel que soit le degré de protection. Pour protéger le reste du corps, il convient de porter en plus un vêtement de protection approprié. Les particules et substances libérées pendant le soudage peuvent entraîner, dans certaines circonstances, des réactions allergiques cutanées chez les personnes plus sensibles.

Le masque de soudage est seulement adapté au soudage et meulage et n'est pas destiné à des autres applications. Si le masque de soudure n'est pas utilisé conformément à sa destination, ou que les instructions d'utilisation ne sont pas respectées, aucune responsabilité n'incombe à Optrel.

Le masque convient pour tous les travaux de soudage courants, *hormis la soudage oxygaz et au soudure laser*.

Important

La cassette optoélectronique est équipée d'une batterie rechargeable. Si la cassette est rangée dans un endroit sombre pendant une période assez longue, la batterie interne peut se décharger et la cassette optoélectronique ne s'obscurcit plus. Le cas échéant, placez le casque à la lumière. Sous un éclairage ambiant normal ou à la lumière du jour, la cassette optoélectronique peut de nouveau être utilisée au bout de 5 à 10 minutes environ.

En cas d'utilisation prolongée, l'exposition préconisée de 5 à 10 minutes peut être insuffisante pour garantir un fonctionnement fiable. Dans ce cas, il est nécessaire d'exposer la cassette optoélectronique à une lumière d'environ 2000 Lux (soit la lumière d'une ampoule de 60-75 watt env., à une distance de 40 cm env.) pendant 2 heures. Pendant la charge, le capteur de lumière (situé entre les cellules solaires) doit être couvert à l'aide d'un ruban adhésif (8). Les cellules solaires ne doivent en aucun cas être couvertes. Si la cassette optoélectronique ne fonctionne pas correctement après cette charge prolongée, celle-ci ne doit plus être utilisée.

Garantie et responsabilité

Les conditions de garanties sont stipulées dans les prescriptions de l'organisation commerciale nationale de Optrel. Pour plus d'informations à ce sujet, veuillez vous adresser aux revendeurs Optrel.

La garantie ne porte que sur les défauts constatés dans les matériaux et de fabrication. En cas de dommages consécutifs à une utilisation impropre, des interventions non autorisées ou une utilisation non prévue par le constructeur, la garantie ne s'applique pas et la responsabilité du constructeur n'est pas engagée. Il en est de même si des pièces de rechange autres que celles commercialisées par Optrel sont utilisées.

Utilisation

- Serre-tête.** Ajustez la sangle supérieure (1) à la taille de votre tête. Actionnez le bouton d'arrêt (2) en le pressant et en le tournant jusqu'à ce que le serre-tête repose fermement et confortablement.
- Distance aux yeux et inclinaison du masque.** La distance entre la cassette et les yeux peut être optimisée en desserrant les boutons de serrage (3) et en réglant la distance. Le réglage devrait être identique des deux côtés, afin d'émpêcher le basculement du masque. Resserrez ensuite les boutons de serrage. L'inclinaison du masque peut être ajustée au moyen du bouton tournant (4).
- Niveau de protection** = DIN 3 à l'état clair et DIN 10/ DIN 10/ DIN 11 à l'état sombre

Nettoyage

La cassette optoélectronique et le verre de protection frontale doivent être nettoyés régulièrement avec un chiffon doux. N'utilisez pas de nettoyant agressif, ni de solvant ou d'alcool.

Stockage

Le masque de soudeur doit être stocké à température ambiante et à un taux d'humidité bas.

Démontage/montage de la cassette optoélectronique

- Enfoncer les agrafes situées sur les cotés et ainsi déverrouiller l'adaptateur (5)
- Basculer l'adaptateur (6)

- Sortir le ressort d'acier et la cassette optoélectronique sur le côté (7)

Le montage s'effectue de l'optoélectronique dans l'ordre inverse du démontage.

Remplacement du verre de protection frontale

Voir point 1-3 démontage de cassette.

Dépannage

Cassette optoélectronique ne s'obscurcit pas

- Nettoyez les capteurs ou le verre de protection
- Contrôlez le flux lumineux vers le capteur
- Chargement de la batterie

La vue est mauvaise

- Nettoyez le verre de protection frontale ou le filtre
- Augmentez la lumière ambiante

Le masque de soudeur glisse

- Rajustez le serre-tête

Caractéristiques techniques

(Sous réserve de modifications techniques)

Niveau de protection	DIN 3 (clair) DIN 10/ DIN 11 (sombre)
Protection UV/IR	Protection maximale à l'état clair et sombre
Temps de commutation de clair à sombre	0.0008 s (23°C/73°F) 0.0003 s (55°C/131°F)
Temps de commutation de sombre à clair	0.2 ... 0.3 s
Dimensions de la cassette optoélectronique	50.8 x 108 x 5.3 mm / 2" x 41/4" x 0.21"
Champ de vision	35 x 92mm / 1.38" x 3.62"
Alimentation	Photopiles à cellules solaires, pas de remplacement de la batterie
Poids	430 g / 15.168 oz
Température de fonctionnement	-10 °C – 70 °C / 14°F - 157°F
Température de stockage	-20 °C – 80 °C / -4 °F - 176°F
Classification selon EN 379	Classe optique = 1 Lumière diffuse = 1 Homogénéité = 1 Angulaire dépendance = 3
Normes	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Liste de pièces de rechange

1. Masque sans cassette
2. Adaptateur
3. Cassette
4. Verre de protection frontale / Verre de protection intérieur
5. Serre-tête avec pièces requises pour le montage
6. Bandeau anti-sueur

Deutsch

Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Bedienungsanleitung bevor Sie den Helm in Gebrauch nehmen. Überprüfen Sie die korrekte Montage der Vorsatzscheibe. Können Fehler nicht behoben werden, darf die Blendschutzkassette nicht mehr benutzt werden.

Vorsichtsmassnahmen & Schutzbeschränkung

Beim Schweissprozess werden Wärme und Strahlung freigesetzt, welche zu Augen- und Hautverletzungen führen können. Dieses Produkt bietet Schutz für Augen und Gesicht. Ihre Augen sind beim Tragen des Helmes unabhängig von der Wahl der Schutzstufe immer gegen ultraviolette und infrarote Strahlung geschützt. Zum Schutz des restlichen Körpers ist zusätzlich entsprechende Schutzbekleidung zu tragen. Partikel und Substanzen, die durch den Schweissprozess freigesetzt werden, können unter Umständen bei entsprechend veranlagten Personen allergische Hautreaktionen auslösen.

Der Schweisserschutzhelm darf nur zum Schweissen und nicht für andere Anwendungen verwendet werden. Wird der Schweisserhelm zweckentfremdet oder unter Missachtung der Bedienungsanleitung eingesetzt, übernimmt Optrel keine Haftung.

Der Helm ist für alle gängigen Schweissverfahren geeignet, **ausgenommen Gas- und Laserschweißen**.

Wichtig!

Die Blendschutzkassette ist mit einem wiederaufladbaren Akku ausgerüstet. Es kann sein, dass die Blendschutzkassette nach Lagerung über längere Zeit an einem dunklen Ort nicht mehr abdunkelt, da sich der interne Akku entladen hat. Falls die Kassette nicht mehr abdunkelt stellen Sie den Helm so hin, dass sie Licht ausgesetzt ist. Bei normaler Raumbeleuchtung oder bei Tageslicht ist die Kassette in ca. 5-10 Minuten wieder einsatzbereit.

Nach längerer Lagerzeit ist es möglich, dass die oben angegebenen 5-10 Minuten nicht ausreichen, um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. In diesem Fall ist es notwendig, die Kassette einem Licht von ca. 2000 Lux (=Glühlampe von ca. 60-75 Watt in einer Distanz von ca. 40 cm) während 2 Stunden auszusetzen. Während dem Ladevorgang gilt es den Lichtsensor, welcher zwischen den Solarzellen liegt, mit einem Klebeband (8) abzudecken. Die Solarzellen dürfen unter keinen Umständen abgedeckt werden. Ist die Funktion nach dieser Zeit noch nicht gewährleistet, muss die Kassette als nicht mehr gebrauchsfähig beurteilt werden.

Garantie & Haftung

Die Garantiebestimmungen entnehmen Sie der Weisung der nationalen Verkaufsorganisation der Optrel. Für weitere Informationen diesbezüglich wenden Sie sich bitte an den Optrel-Händler.

Garantie wird nur auf Material- und Fabrikationsfehler gewährt. Im Falle von Schäden aufgrund unsachgemäßer Anwendung, unerlaubten Eingriffen oder durch den Hersteller nicht vorgesehene Verwendung entfällt Garantie und Haftung. Ebenfalls entfällt Haftung und Garantie, wenn andere als durch Optrel vertriebene Ersatzteile verwendet werden.

Anwendung

- Kopfband.** Passen Sie das obere Verstellband (1) an Ihre Kopfgrösse an. Ratschenknopf (2) hineindrücken und drehen bis das Kopfband satt aber ohne Druck anliegt.
- Augenabstand und Helmneigung.** Durch das Lösen der Arretierknöpfe (3) wird der Abstand zwischen Kassette und Augen eingestellt. Beide Seiten gleich einstellen und nicht verkanten. Anschliessend die Arretierknöpfe wieder anziehen.
Die Helmneigung lässt sich durch den Drehknopf (4) anpassen.
- Schutzstufe** = DIN 3 im Hellzustand und DIN 10/ DIN 11 im Dunkelzustand

Reinigung

Die Blendschutzkassette und die Vorsatzscheibe müssen regelmässig mit einem weichen Tuch gereinigt werden. Keine starken Reinigungsmittel, Lösungsmittel oder Alkohol verwenden. Zerkratzte oder beschädigte Sichtscheiben sollten ersetzt werden.

Lagerung

Der Schweisserschutzhelm ist bei Raumtemperatur und tiefer Luftfeuchtigkeit zu lagern.

Blendschutzkassette aus-/einbauen

- Seitenclip hineindrücken und damit Adapter entriegeln (5)
 - Adapter herauskippen (6)
 - Stahlfeder und Blendschutzkassette seitlich ausfahren (7)
- Der Einbau der Blendschutzkassette erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Vorsatzscheibe auswechseln

Siehe Schritte 1-3: Blendschutzkassetten ausbauen.

Problemlösung

Blendschutzkassette dunkel nicht ab

- Sensoren oder Vorsatzscheibe reinigen
- Überprüfen der Lichtströmung zum Sensor
- Akkus laden

Schlechte Sicht

- Vorsatzscheibe oder Filter reinigen
- Umgebungslicht erhöhen

Schweisshelm rutscht

- Kopfband erneut anpassen / anziehen

Spezifikationen

(Techn. Änderungen vorbehalten)

Schutzstufe	DIN 3 (Hellzustand) DIN 10/ DIN 11 (Dunkelzustand)
UV / IR Schutz	Maximaler Schutz in Hell- und Dunkelzustand
Schaltzeit von Hell auf Dunkel	0.0008 s (23 °C/73 °F) 0.0003 s (55 °C/131 °F)
Schaltzeit von Dunkel nach Hell	0.2 ... 0.3 s
Abmessungen Blendschutzkassette	50.8 x 108 x 5.3 mm / 2" x 4 1/4" x 2 1/8"
Abmessungen Sichtfeld	35 x 92 mm / 1.38" x 3.62"
Spannungsversorgung	Solarzellen, kein Batterieaustausch notwendig
Gewicht	430 g / 15.168 oz
Betriebstemperatur	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Lagertemperatur	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Klassifizierung nach EN 379	Optische Klasse = 1 Streulicht = 1 Homogenität = 1 Blickwinkelabhängigkeit = 3
Zulassungen	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Ersatzteile

- Helm ohne Kassette
- Adapter
- Blendschutzkassette
- Vorsatzscheibe / Innere Schutzscheibe
- Kopfband mit Befestigungsteilen
- Stirn schweißband

Svenska

Säkerhetsanvisningar

Läs denna bruksanvisning grundligt innan hjälmen tas i bruk första gången. Kontrollera att försättsglaset är riktigt monterat. Om fel inte kan avhjälpas får bländskyddskassetten inte användas.

Försiktighestsåtgärder & skyddsbepränsning

Under svetsprocessen frigörs värme och strålning som kan leda till ögon- och hudskador. Denna produkt skyddar ögon och ansikte. Ögonen är alltid skyddade mot ultravioletta och infraröda strålar, oberoende av det valda skyddssteget. För att skydda resten av kroppen ska dessutom lämpliga skyddskläder bäras. Personer med kontaktalergi bör vara medvetna om att partiklar och ämnen som bildas när man svetsar kan orsaka reaktioner på huden.

Svetsskyddshjälmen får bara användas vid svetsning och slipning och inte vid andra arbeten. Om svetskärmarna används på olämpligt sätt och utan beaktande av bruksanvisningen, ansvarar Optrel inte för funktionen.

Hjälmen lämpar sig för alla vanliga svetsarbeten *utom oxygas-svetsning och laser-svetsning*.

Viktigt!

Den här enheten har ett uppladdningsbart batteri. Om den förvaras utan att användas under en längre tid kan det automatiska nedbländningsfiltret ha svårt att bli mörkt. Om detta händer, exponera solcellerna för normalt rumsljus eller dagsljus i 5 till 10 minuter. Detta borde återställa enhetens normala funktion.

Efter en längre tids förvaring kan enheten ha laddats ur och det räcker då inte att ladda batterierna i 5 till 10 minuter, som anges ovan. Då måste patronen utsättas för cirka 2000 lux (= elgjöldlampa på 60-75 watt på max. 40 cm avstånd) i cirka två timmar. När den laddas, täck över den mellersta delen av svetsbågens avkänningssignal med svart tejp (8) eller liknande, men solcellerna ska inte vara täckta. Om patronen inte fungerar som den ska efter detta är det fel på patronen.

Garanti & ansvar

Garantibestämmelserna finns i direktiv från den nationella säljorganisationen för Optrel. Kontakta en Optrel-återförsäljare för att få mer information om detta.

Garantierstatut erhålls endast för material- och tillverkningsfel. Garantin och ansvaret gäller inte för skador som beror på felaktig användning, obehörig ändring eller användning av hjälmen i annat syfte än det som tillverkaren avsett. Garantin gäller inte heller om andra reservdelar än dem som säljs av Optrel används.

Användning

- Huvudband.** Passa in det övre justerbara bandet (1) till huvudets storlek. Tryck in spärknappen (2) och vrid, tills bandet ligger an jämtt utan tryck.
- Ögonavstånd och hjälmlutning.** Genom att lossa spärknapparna (3) kan du ställa in avståndet mellan kassetten och ögonen. Båda sidorna bör ställas in lika och inte snett. Drag därefter åter fast spärknapparna.
Hjälmlutningen kan anpassas med vredet (4).
- Täthetsgrad = DIN 3 i just läge och DIN 10/ DIN 11 i mörkt läge.**

Rengöring

Bländskyddskassetten och försättsglaset bör rengöras regelbundet med en mjuk trasa. Använd inga starka rengöringsmedel, lösningsmedel eller sprit.

Förvaring

Svetshjälmen ska förvaras vid rumstemperatur och låg luftfuktighet.

Demontering/montering av bländskyddskassett

- Läs upp adaptern genom att trycka in sidoclipsen (5)
- Fäll ut adaptern (6)
- Ställfäder och patron, sidodemontering (7)

Insättning av bländskyddskassetten sker i omvänt ordning

Byta försättskiva

Se steg 1-3: Ta bort/sätt in bländskyddskassett

Problemlösning

Bländskyddskassetten bländar inte av

- Rengör sensorer eller försättsglas
- Batterierna behöver laddas

Dålig sikt

- Rengör försättsglas eller filter
- Öka det omgivande ljuset

Svetshjälmen glider

- Passa in/dra åt huvudbandet på nytt

Tekniska data

(All information kan ändras utan föregående meddelande)

Täthetsgrad	DIN 3 (just läge) DIN 10/ DIN 11 (mörkt läge)
UV-/IR-skydd	Maximalt skydd vid ljust och mörkt läge
Växlingstid (ljust till mörkt)	0.0008s (23 °C/73 °F) 0.0003s (55 °C/131 °F)
Växlingstid (mörkt till ljust)	0.2 ... 0.3s
Patronens mätt	50.8 x 108 x 5.3 mm / 2" x 41/4" x 0.21"
Synfältets storlek	35 x 92 mm / 1,38" x 3,62"
Energilösning	Solceller, inga batteriboyer
Vikt	430 g / 15.168 oz
Arbetstemperatur	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Lagringstemperatur	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Klassificering enligt EN 379	Optisk klass = 1 Ljusspridningsklass = 1 Homogenitetsklass = 1 Synvinkelberoende = 3
Standarder	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Reservdelar

- Hjälmen utan kassett
- Adapter
- Bländskyddskassett
- Försättsglas / Inre skyddsglas
- Huvudband med fastdetaljer
- Pannsvettband

Italiano

Avvertenze di sicurezza

Si raccomanda di leggere accuratamente queste istruzioni d'uso prima di utilizzare il casco. Verificare il corretto montaggio della lente frontale. Se risulta impossibile eliminare eventuali anomalie, la cartuccia schermo non può più essere utilizzata.

Misure precauzionali & limitazioni di sicurezza

Durante la saldatura si sviluppano calore e radiazioni che possono causare lesioni agli occhi e alla pelle. Questo prodotto protegge gli occhi e il volto. Indossando il casco, gli occhi sono sempre protetti dalle radiazioni ultraviolette e infrarosse, indipendentemente dal livello di protezione prescelto. Per la protezione delle restanti parti del corpo è necessario indossare opportuni indumenti protettivi. In alcuni casi, le particelle e le sostanze liberate durante il processo di saldatura possono causare reazioni allergiche in soggetti predisposti.

La maschera per saldatore deve essere utilizzato solamente per la saldatura e la molatura e non per altre applicazioni. La Optrel non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui il casco venga usato per scopi diversi da quelli previsti o qualora non fossero state indicate le istruzioni per l'uso.

Il casco è indicato per tutti i procedimenti di saldatura consueti, **ad eccezione della saldatura laser**.

Importante!

La cassetta antiabbagliamento è equipaggiata con un accumulatore ricaricabile. Dopo periodi di magazzinaggio prolungati in condizioni di oscurità, è possibile che la cassetta antiabbagliamento non si oscuri più, a causa dello scaricamento dell'accumulatore interno. In tal caso, posizionare la calotta in modo da esporre la cassetta alla luce. In condizioni di normale luce ambiente, o alla luce diurna, la cassetta sarà nuovamente pronta per l'uso in circa 5 - 10 minuti.

Dopo periodi di magazzinaggio prolungati è possibile che il suddetto periodo di 5 - 10 minuti non sia sufficiente per assicurare un funzionamento affidabile. Occorrerà allora esporre la cassetta ad una luce pari a circa 2000 Lux (= lampadina da circa 60 - 75 watt ad una distanza di circa 40 cm) per 2 ore. Durante il processo di caricamento, il sensore luce che si trova fra le celle solari andrà coperto con nastro adesivo (8). Le celle solari non andranno coperte in alcun caso. Se anche dopo tale periodo di tempo, il funzionamento non risulterà sicuro, la cassetta andrà considerata come non più utilizzabile.

Garanzia & Responsabilità

Le disposizioni di garanzia sono contenute nelle direttive dei Centri vendita nazionali Optrel. Per ulteriori informazioni a riguardo è possibile rivolgersi ai rivenditori Optrel. Sono coperti da garanzia solo i difetti di fabbricazione o dei materiali. In caso di danni causati da uso improprio, da interventi non consentiti o da un impiego non previsto dal costruttore, decadono qualunque garanzia e responsabilità. Le condizioni di garanzia e responsabilità vengono meno anche in caso di utilizzo di componenti di ricambio diversi da quelli distribuiti da Optrel.

Utilizzo

- Fascia per la testa.** Regolare la fascia superiore (1) sulla dimensione del proprio capo. Premere la manopola con arresto a nottolino (2) e ruotarla fino a quando la fascia si appoggia al capo in modo saldo e comodo.
- Distanza dagli occhi ed inclinazione.** La distanza tra la cartuccia e gli occhi viene regolata allentando le manopole di bloccaggio (3). Regolare in modo uniforme i due lati per evitare deviazioni. Dopo la regolazione, serrare di nuovo le manopole di bloccaggio. L'inclinazione del casco può essere regolata usando la manopola (4).
- Grado di protezione = DIN 3 in stato di luminosità e DIN 10/ DIN 11 in stato di oscurità**

Pulizia

Si raccomanda di pulire regolarmente con un panno morbido la cartuccia schermo e la lente frontale. Non utilizzare soluzioni detergenti aggressive, solventi o alcol.

Conservazione

Il casco di saldatura deve essere conservato a temperatura ambiente e in condizioni di bassa umidità dell'aria.

Smontaggio e montaggio della cartuccia schermo

- Intrurre le clip laterali che sbloccano l'adattatore (5)
 - Rimuovere l'adattatore di inclinazione dal posto (6)
 - Estrarre lateralmente la molla in acciaio e la cassetta antiabbagliamento (7)
- Montaggio sequenza inversa.

Sostituzione della lente frontale

Veda punti 1-3: Smontaggio della cartuccia.

Eliminazione delle anomalie

La cartuccia schermo non diventa scura

- Pulire i sensori o la lente frontale
- Controllare l'affi usso di luce al senso
- Caricare gli accumulatori

Scarsa visibilità

- Pulire la lente frontale o il filtro
- Aumentare la luminosità ambientale

Il casco da saldatura scivola

- Regolare / stringere di nuovo la fascia sul capo

Specifiche

(con riserva di modifiche tecniche)

Grado di protezione	DIN 3 (stato di luminosità) DIN 10/ DIN 11 (stato di oscurità)
Protezione UV/IR	Protezione massima in stato di luminosità e di oscurità
Tempo di commutazione da luminosità a oscurità	0,0008 s (23 °C / 73 °F) 0,0003 s (55 °C / 131 °F)
Tempo di commutazione da oscurità a luminosità	0,2 ... 0,3 s
Dimensioni cassetta antiabbagliamento	50,8 x 108 x 5,3 mm / 2" x 41/4" x 0,21"
Dimensioni campo di visualizzazione	35 x 92 mm / 1,38" x 3,62"
Alimentazione elettrica	Celle solari, senza necessità di sostituzione batterie
Peso	430 g / 15,168 oz
Temperatura d'esercizio	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Temperatura di magazzinaggio	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Classificazione a norma EN 379	Classe ottica = 1 Luce diffusa = 1 Omogenità = 1 Angolare dipendenza = 3
Omologazioni	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Componenti di ricambio

1. Casco senza cartuccia
2. Adattatore
3. Cartuccia schermo
4. Lente frontale / Vetro di protezione interno
5. Fascia per la testa con elementi di fissaggio
6. Fascia antisudore per la fronte

Español

Indicaciones de seguridad

Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el casco. Compruebe que el montaje de la lente de la visera frontal sea correcto. No se debe continuar soldando si el filtro de la soldadura no funciona.

Medidas de precaución y límites de protección

En el proceso de soldadura se libera calor y radiaciones que pueden causar lesiones en los ojos y quemaduras en la piel. El presente producto está diseñado para la protección de los ojos y la cara. Al llevar el casco, los ojos siempre quedarán protegidos contra las radiaciones ultravioletas e infrarrojas, independientemente del grado de protección seleccionado. Es imprescindible además llevar ropa de protección apropiada para proteger el resto del cuerpo. Las personas sujetas a reacciones alérgicas de la piel deben saber que las partículas y las sustancias producidas durante las operaciones de soldadura pueden causar reacciones alérgicas de este tipo.

La careta de soldador debe ser utilizada solamente para soldar y amolar y no debe utilizarse para otras aplicaciones. Optrel declina toda responsabilidad derivada de una utilización del casco de soldadura con fines ajenos a los previstos o de la no observancia del manual de instrucciones.

El casco es apto para las operaciones de soldadura comunes, *a excepción de la soldadura oxi-gas y soldadura por láser*.

¡Importante!

Este cartucho está equipado con una batería recargable. Si se guarda por largos períodos, el filtro auto-oscurecedor puede no oscurecerse. Si sucede esto, exponga las fotoceldas a la luz ambiente normal o bien a la luz del sol por un tiempo entre 5 y 10 min. De esta manera se restablece el pleno funcionamiento del cartucho.

Al cabo de un largo plazo de almacenamiento es posible que el cartucho esté descargado y no baste un tiempo de 5 ó 10 minutos para recargarlo como dicho anteriormente. En tal caso será necesario exponer el cartucho a una luz de aproximadamente 2000 lux (= una bombilla de 60-75 vatios a una distancia como máximo de 40 cm) durante aproximadamente 2 horas. Mientras se recarga, cubra la parte central del sensor detector de arco, utilizando cinta adhesiva negra (8) o similar; de todas maneras las fotoceldas tienen que quedar despejadas. Si efectuado este procedimiento, el cartucho no funcionara correctamente, quiere decir que está estropeado.

Garantía y responsabilidades

Las condiciones de garantía están sujetas a las normativas de los Centros de venta nacional de Optrel. Póngase en contacto con el representante de ventas de Optrel para obtener más información al respecto.

La garantía solo cubre los defectos del material y de fabricación. En caso de daños derivados de un uso indebido, reparaciones no autorizadas o utilización del casco para fines que difieran de las especificaciones del fabricante, la garantía perderá su validez y no podrá exigirse responsabilidades. La garantía y responsabilidades perderán asimismo su validez si se utilizan piezas de recambio que no sean las suministradas por Optrel.

Utilización

1. Arnés de suspensión. Ajuste el arnés ajustable superior (1) al tamaño de la cabeza. Presione el botón de trinquete (2) y girelo hasta que el arnés quede fijado firme y cómodamente.
2. Distancia de los ojos e inclinación. La distancia entre el cassette y los ojos se puede regular mediante los botones de retención (3). La graduación de fijación debe ser idéntica en ambos lados para evitar descompensaciones. Despues de efectuar este ajuste, apriete de nuevo los botones de retención.
La inclinación del casco puede ajustarse girando el botón (4).
3. Nivel de oscurecimiento = DIN 3 en estado claro y DIN 10/ DIN 11 cuando está oscurecido.

Limpieza

El cassette antideslumbrante y la lente de la visera frontal deben limpiarse regularmente con un paño suave. No utilice productos de limpieza fuertes, disolventes o alcohol.

Almacenamiento

El casco de soldadura debe almacenarse a temperatura ambiente y en entornos poco húmedos.

Desmontaje y montaje del cassette antideslumbrante

1. Mover clips laterales hacia el interior y desbloquear el adaptador (5)
2. Volcar fuera el adaptador (6)
3. El cartucho se quita lateralmente con un dispositivo con resorte (7)

Proceda a la inversa para la operación de montaje.

Recambio del cubrefiltro protector

Seguir pasos 1-3: desmontaje del cassette.

Solución de problemas

El cassette no se vuelve oscuro

- Limpie los sensores o la lente de la visera frontal
- Compruebe si el filo ujo luminoso llega al sensor
- Las baterías necesitan recarga

Visión deficiente

- Limpie la lente de la visera frontal o el filtro
- Aumente la luz ambiente

El casco de soldadura se mueve

- Reajuste/reapriete el arnés de la cabeza

Especificaciones

(Todos los datos están sujetos a modificaciones sin previo aviso)

Nivel de oscurecimiento	DIN 3 (máxima claridad) DIN 10/ DIN 11 (máximo oscurecimiento)
Protección UV / IR	Máxima protección con pantalla tanto clara como oscura
Tiempo de oscurecimiento	0.0008 s (23 °C / 73 °F) 0.0003 s (55 °C / 131 °F)
Tiempo de esclarecimiento	0.2 ... 0.3 s
Medidas del cartucho	50.8 x 108 x 5.3 mm / 2" x 41/4" x 0.21"
Dimensiones del campo visual	35 x 92 mm / 1.38" x 3.62"
Alimentación	Fotoceldas, sin cambio de batería
Peso	430 g / 15.168 oz
Temperatura de funcionamiento	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Temperatura de almacenamiento	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Clasificación según EN 379	Cristal óptico = 1 Luz difusa = 1 Homogeneidad = 1 Dependencia ángulo = 3
Normas	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Lista de recambios

1. Casco sin cassette
2. Adaptador
3. Cassette antideslumbrante
4. Lente de la visera frontal / Lente protectora interior
5. Arnés de suspensión con elementos de sujeción
6. Cinta sudadera

Português

Indicações de segurança

Leia o manual de instruções antes de utilizar o capacete. Verifique se a parte da frente das lentes de protecção está bem montada. Se não for possível eliminar falhas, o módulo antiencandeamento já não deve ser utilizado.

Medidas de precaução & Limitação de protecção

Durante o processo de soldadura são libertadas radiações e calor que podem provocar ferimentos nos olhos e na pele. Este produto oferece protecção para os olhos e a face. Ao utilizar o capacete, os seus olhos estão sempre protegidos contra radiações ultravioletas e infravermelhas, independentemente da escolha do nível da viseira. Para proteger o resto do corpo, deve ser utilizado adicionalmente o respectivo vestuário de protecção. Pessoas com tendência para reacções alérgicas ao nível da pele devem ter em consideração que as partículas e as substâncias produzidas durante o processo de soldadura podem desencadear reacções alérgicas.

O capacete de protecção de soldadura só deve ser utilizado para soldar e rectificar, e não para outras aplicações. Se o capacete de soldadura for vendido ou for utilizado, desrespeitando o manual de instruções, a Optrel não assume qualquer responsabilidade.

O capacete é adequado a todos os processos de soldadura habituais, *excepto soldadura oxigás e soldadura por laser*.

Importante!

Este carregador está equipado com uma bateria recarregável. Se armazenado durante períodos de tempo longos, o filtro de auto-escurecimento pode não escurecer. Se tal acontecer, exponha as células solares à luz ambiente normal ou à luz do dia durante 5 a 10 min. Com este procedimento o carregador deverá ficar completamente funcional.

Após um período de armazenamento longo é provável que o carregador fique descarregado e que não seja suficiente carregar as baterias durante 5 a 10 minutos, tal como acima indicado. Nestas circunstâncias será necessário expor o carregador a uma luz de aprox. 2000 lux (= lâmpada de luz eléctrica de 60-75 watts a uma distância máxima de 40 cm) durante aprox. 2 horas. Durante o carregamento, cubra a parte central do sensor de soldadura por arco com fita isoladora preta (8) ou semelhante, porém as células solares devem ficar à vista. Se após este procedimento o carregador não funcionar adequadamente significa que o mesmo está avariado.

Garantia & Responsabilidade

Poderá consultar os termos da garantia nas instruções da organização de vendas nacional da Optrel. Para mais informações respeitantes a este assunto, contacte o vendedor Optrel.

A garantia só é concedida relativamente a defeitos de material e de fabrico. Em caso de danos devido a utilização inadequada, intervenções não autorizadas ou utilização não prevista pelo fabricante, é anulada a garantia e a responsabilidade. Também é anulada a garantia e a responsabilidade se forem utilizadas outras peças de substituição que não sejam as distribuídas pela Optrel.

Utilização

- Carneira.** Adapte a tira de ajuste superior (1) ao tamanho da sua cabeça. Pressionar o botão de roquete (2) para dentro e rodar, até a carneira assentar bem mas sem exercer pressão.
- Distância dos olhos e inclinação.** A distância entre o módulo e os olhos é melhorada, desapertando os botões de retenção (3) e ajustando a distância. As medidas devem ser iguais em ambos os lados para evitar inclinações. Depois deste ajuste, voltar a apertar os botões de retenção. A inclinação do capacete pode ser ajustada através do botão (4).
- Nível de protecção = DIN 3 no estado luminoso e DIN 10/ DIN 11 no estado escurecido.**

Limpeza

O módulo antiencandeamento e a lente de protecção dianteira devem ser limpos regularmente com um pano macio. Não utilize produtos de limpeza fortes, solventes ou álcool.

Armazenamento

O capacete de soldadura deve ser guardado à temperatura ambiente com baixa humidade.

Desmontagem / montagem do módulo

- Premir os cliques laterais para dentro, desbloqueando assim o adaptador (5)
- Virar o adaptador para fora (6)
- Desmontagem lateral da mola de aço e do carregador (7)

A montagem do módulo antiencandeamento realiza-se na ordem inversa.

Substituir o vidro de anteparo

Ver passos 1-3: desmontar as cassetes antiencandeamento.

Resolução de problemas

O módulo antiencandeamento não escurece

- Os sensores ou lentes de protecção dianteira estão sujos
- Verificação da incidência de luz no sensor
- As baterias necessitam de carga

Má visão

- Limpar as lentes protectoras ou o filtro
- Aumentar a luz ambiente

O capacete de soldadura oscila

- Reajustar/apertar a tira da cabeça

Especificações

(Todos os dados estão sujeitos a alteração sem aviso prévio)

Nível de proteção	DIN 3 (estado luminoso) DIN 10/ DIN 11 (estado escurecido)
Protecção UV/IR	Protecção máxima no estado luminoso ou escurecido
Tempo de comutação (luminoso para escurecido)	0.0008 s (23 °C / 73 °F) 0.0003 s (55 °C / 131 °F)
Tempo de comutação (escurecido para luminoso)	0.2 s (0.3)
Tamanho do carregador	50.8 x 108 x 5.3 mm / 2" x 41/4" x 0.21"
Campo de visão	35 x 92 mm / 1.38" x 3.62"
Alimentação	Células solares, sem substituição de bateria
Peso	430 g / 15.168 oz
Temperatura de funcionamento	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Temperatura de armazenamento	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Classificação conforme EN 379	Classe óptica = 1 Luz difusa = 1 Homogeneidade = 1 Dependência do ângulo de visão = 3
Normas	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Peças de substituição

- Capacete sem cassette
- Adaptador
- Módulo antiencandeamento
- Lente de protecção dianteira / Lente de protecção interna
- Tira da cabeça com peças de fixação
- Banda de suor

Nederlands

Veiligheidsaanwijzingen

Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de helm in gebruik neemt. Controleer of de ruit aan de voorkant goed is gemonteerd. Als fouten niet meer kunnen worden hersteld, mag de cassette niet meer worden gebruikt.

Voorzorgsmaatregelen & beperking bescherming

Bij het lassen komen warmte en straling vrij, die de ogen en de huid kunnen aantasten. Dit product biedt bescherming voor zowel de ogen als de huid. Uw ogen zijn bij het dragen van de helm altijd tegen ultraviolette en infrarode straling beschermd - welk verduisteringsniveau u ook hebt ingesteld. Ter bescherming van de rest van het lichaam moet tevens beschermende kleding worden gedragen. Deeltjes en stoffen, die bij het lasproces vrijkommen, kunnen onder bepaalde omstandigheden bij daarvoor gevoelige personen allergische reacties van de huid veroorzaken.

De laskap mag alleen voor lassen en slijpen gebruikt worden en is niet geschikt voor andere doeleinden. Wordt de lashelm oneigenlijk of zonder in acht nemen van de gebruiksaanwijzing gebruikt, dan stelt Optrel zich niet aansprakelijk.

De helm is geschikt voor alle gangbare lasprocédés, **met uitzondering van Gas- en laserlassen.**

Belangrijk!

De lasbrilcassette heeft een oplaadbare accu. Het is mogelijk dat de lasbrilcassette, als deze gedurende lange tijd op een donkere plaats heeft gelegen, niet meer donker wordt doordat de interne accu ontladen is. Indien de cassette niet meer donker wordt, legt u de helm zo neer dat er licht op valt. Bij een normale ruimteverlichting of bij daglicht is de cassette in ca. 5 - 10 minuten weer te gebruiken.

Na een lange opslagtijd is het mogelijk, dat de hierboven aangegeven 5 - 10 minuten onvoldoende zijn om een betrouwbare werking te garanderen. In dit geval is het noodzakelijk de cassette gedurende 2 uur in licht van ca. 2000 Lux (=gloeilamp van ca. 60 - 75 watt op een afstand van ca. 40 cm) te leggen. Tijdens het opladen moet u de lichtsensor, die tussen de zonnecellen ligt, met ondoorzichtig glasklaarband (8) afdekken. De zonnecellen mogen nooit afgedekt worden. Als de werking na deze tijd nog niet goed is, is de cassette niet langer voor gebruik geschikt.

Garantie & aansprakelijkheid

De garantiebeperkingen zijn vastgesteld door de nationale Optrel-verkooporganisatie. Raadpleeg uw Optrel-dealer voor meer bijzonderheden.

De garantie is alleen van toepassing op materiaal- en fabricagefouten. In geval van schade die het gevolg is van verkeerd gebruik, reparaties waarvoor geen toestemming is verleend of van het gebruik van de helm voor andere doeleinden dan waarvoor deze door de fabrikant is bedoeld, is de garantie niet langer van toepassing. De garantie vervalt ook door het gebruik van onderdelen die niet door Optrel zijn geleverd.

Gebruik

- Hoofdband.** Stel de bovenste verstelbare band (1) in op de maat van uw hoofd. Druk de grendelknop (2) in en draai deze totdat de hoofdband stevig maar comfortabel zit.
- Oogafstand en helmneiging.** De afstand tussen de cassette en de ogen kan worden aangepast nadat de blokkeerknoppen (3) zijn ontgrendeld. Om scheefstand te voorkomen moet de instelling aan beide zijden hetzelfde zijn. Zet na het instellen de blokkeerknoppen weer vast.
De helmneiging kan worden ingesteld met de draaiknop (4).
- Beschermingsklasse** = DIN 3 in lichte toestand en DIN 10/ DIN 11 in donkere toestand

Reinigen

Wij adviseren, de verduisteringscassette en de voorzetruit regelmatig met een zachte doek schoon te maken. Gebruik geen sterke reinigingsmiddelen, oplosmiddelen of alcohol.

Opslag

De lashelm moet bij kamertemperatuur in een droge ruimte worden opgeslagen.

Cassette uit-/inbouwen

- Zijdelingse clips indrukken en zodoende de adapter ontgrendelen (5)
 - Adapter kantelen (6)
 - De stalen veer en de lasbrilcassette naar de zijkant verwijderen (7)
- Het inbouwen van de cassette vindt in omgekeerde volgorde plaats.

Voorzetruit vervangen

Zie stap 1-3: cassette demonteren.

Oplossen van problemen

De verduisteringscassette wordt niet donker

- Reinig de sensoren van de ruit aan de voorkant
- Controleer de lichtval op de sensor
- Accu's laden

Slecht zicht

- Reinig de ruit aan de voorkant of het filter
- Zorg voor meer omgevingslicht

De lashelm verschuift

- Stel de hoofdband opnieuw af

Specificaties

(Techn. wijzigingen voorbehouden)

Beschermingsklasse	DIN 3 (lichte toestand) DIN 10/ DIN 11 (donkere toestand)
UV / IR bescherming	Maximale bescherming in lichte en donkere toestand
Schakeltijd van licht naar donker	0,0008 s (23 °C / 73 °F) 0,0003 s (55 °C / 131 °F)
Schakeltijd van donker naar licht	0,2 ... 0,3 s
Afmetingen lasbrilcassette	50,8 x 108 x 5,3 mm / 2" x 41/4" x 0,21"
Afmetingen zichtveld	35 x 92 mm / 1,38" x 3,62"
Spanningsvoorziening	Zonnecellen, batterij vervangen niet nodig
Gewicht	430 g / 15,168 oz
Bedrijfstemperatuur	-10 °C – 70 °C / 14 °F - 157 °F
Bewaartemperatuur	-20 °C – 80 °C / -4 °F - 176 °F
Classificering volgens EN 379	Optische klasse = 1 Strooilight = 1 Homogeniteit = 1 Kijkhoekafhankelijkheid = 3
Goedkeuringen	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Onderdelenlijst

1. Helm zonder cassette
2. Adapter
3. Verduisteringscassette
4. Voorzetruit / Binnenspatruit
5. Hoofdband met bevestigingsmateriaal
6. Zweetband

Suomi

Turvallisuusohjeet

Lue nämä käyttöohjeet ennen kuin käytät kypärää. Tarkasta, että etulasi on oikein asennettu. Jos et pysty korjaamaan vikoja, häikäisysojakasetti ei saa enää käyttää.

Suojatoimenpiteet & suojausrajoitukset

Hitsattaessa syntyy lämpöä ja sateilyä, jotka saatavat aiheuttaa silmä- ja ihoammoja. Tämä tuote suojaa silmiä ja kasvoja. Myös kypärää käytettäessä silmiä kohdistuu ultraviolett- ja infrapunasäteilyä riippumatta valitsemastasi suojaatasosta. Käytä sopivia suojaavateita muun kehosi suojaamiseen. Ihmisten, joilla on taipumusta allergisiin ioreaktioihin, täytyy ottaa huomioon, että hitsauksen aikana syntyyneet huikkaset ja ainekset saatavat saada aikaan allergisen reaktion. Hitsauskypärää saa käyttää ainostaan hitsaamiseen ja hiomiseen, ei mihinkään muuhun käyttötarkoitukseen. Jos hitsauskypärää käytetään näiden käyttöohjeiden vastaisesti tai jos näitä käyttöohjeita ei noudata, Optrel ei vastaa seurauksista. Kypärä soveltuu kaikkiin hitsaustöihin *lukuun Kuasuhitsaus ja ottamatta laserhit-sausta*.

Tärkeää!

Tässä kasetissa on uudelleen ladattava paristo. Jos kasetti on pitkän aikaa säilössä, voi olla, että itsestään tummuva suodatin ei tummu. Jos näin käy, laita valokennot normaalille huonevalaistukseen tai päivänvaloon 5-10 min. ajaksi. Tämä jälkeen kasetti pitäisi toimia normaalisti.

Pitkän säilytyksen jälkeen saattaa olla, että kasettia ei ole ladattu eikä paristojen lataaminen 5-10 min. ajan yllä kuvattua tavalla riitä. Tällöin kasetti on laitettaa noin 2000 lukisin valoon (= 60-75 watin sähkölamppu maksimissaan 40 cm päässä) noin 2 tunnin ajaksi. Kasetti ollessa valossa peitä hitsauskaaren tunnistimen keskiosaa mustalla teipillä (8) tai vastavallalla. Valokennojia ei saa missään nimessä peittää. Jos kasetti ei tämän jälkeen toimi kunnolla, kasetin täytyy silloin olla viallinen.

Takuu & tuotteenvirhevastuu

Takuehdot löydät Optrel:n tuotteiden maahantuojan toimittamasta takuututkistuksesta. Kaikissa takuuta koskevissa kysymyksissä käännyn Optrel-myymälän puoleen.

Takuu rajoittuu tuotteen materiaali- ja valmistusvikoihin. Jos vaurion synnä on tuotteen epäasiainmukainen käyttö, tuotteeseen tehdyt ei-sallitut muutokset tai tuotteen käyttö muuhun kuin valmistajan tarkoittamaan käyttötarkoitukseen, takuu ja tuotteen virhevastuu eivät ole voimassa. Tuotteen virhevastuu ja takuu eivät myöskään ole voimassa, jos tuotteessa käytetään muita kuin Optrel varaosia.

Käyttö

1. **Päänauha.** Säädä ylemmän nauhan (1) pituus pääsi koon mukaan. Paina telkinappia (2) ja kierrä sitä, kunnes päänauha on tiukasti mutta ei puristavasti päästävästi vasten.
2. **Etäisyyssilmii ja kypärän kallistus.** Lukitusnapit (3) vapauttamalla voit säätää kasetin ja silmien väisen etäisyyden. Säädä molempia puolia saman verran, älä säädä vinoon. Kiristä sitten lukitusnapit kiinni.
3. **Varastointi.** Varastoit hitsauskypärä huoneenlämpöisessä ja kuivassa paikassa.
3. **Suodatusteho = DIN 3 vaalea ja DIN 10/ DIN 11 tumma.**

Puhdistus

Puhdista häikäisysojakasetti ja etulasi säännöllisin välein pimeällä kankaalla pyyhkien. Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita, liotinaineita tai alkoholeita.

Varastointi

Varastoit hitsauskypärä huoneenlämpöisessä ja kuivassa paikassa.

Häikäisysojakasetin irrotus ja asennus

1. Trykk sideclipsene inn slik at adapteren frigjøres (5).
2. Vipp adapteri ut (6)
3. Irrota teräsjousi ja kasetti sivulle pāin (7)

Asenna häikäisysojakasetti pāinvastaisessa järjestyksessä toimien.

Skift forsatsglasset

Se trinn 1-3: Avmontering av vernekassetter

Ongelmien ratkaiseminen

Häikäisysojakasetti ei tummene

- Puhdista tunnistimet tai etulasi
- Tarkasta valon osuminen tunnistimeen
- Pariston on ladattava

Huono näkyvyys

- Puhdista etulasi tai suodatin

- Lisää ympäristön valoa

Hitsauskypärä ei pysy paikallaan

- Säädä päänauha uudelleen / kiristä

Spesifikaatiot

(Kaikkiin tietoihin saattaa tulla muutoksia ilman että niistä ilmoitetaan etukäteen)

Suodatusteho	DIN 3 (vaalea) DIN 10/ DIN 11 (tumma)
Ultraviolettisäteily-/infrapunalavuloja	Maksimisuoja Kirkkaassa tai tummentuneessa tilassa
Vaihtoaika (vaaleasta tummaan)	0,0008s (23 °C / 73 °F) 0,0003s (55 °C / 131 °F)
Vaihtoaika (tummasta vaaleaan)	0,2 ... 0,3 s
Kasettin mitat	50,8 x 108 x 5,3 mm / 2" x 41/4" x 0,21"
Näköaukon koko	35 x 92 mm / 1,38" x 3,62"
Energialähde	Valokennot, ei paristojen vaihtoa
Paino	430 g / 15,168 oz
Toimintalämpötila	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Varastointilämpötila	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Luokitus EN 379:n mukaan	Optinen luokka = 1 Hajavalo = 1 Homogeenisuus = 1 Katkosulman riippuvuus = 3
Standardit	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Varaosat

1. Kypärä ilman kasettia
2. Adapteri
3. Häikäisysojakasetti
4. Etulasi / Sisempi suojalasi
5. Päänauha ja sen kiinnitysosat
6. Otsanauha

Dansk

Sikkerhedsanvisninger

Læs betjeningsvejledningen, før du tager hjelmen i brug. Kontrollér, at svejseglasset er monteret korrekt. Hvis eventuelle fejl ikke kan afhjælpes, må blændebebeskyttelseskassetten ikke længere anvendes.

Sikkerhedsforanstaltninger og beskyttelsesbegrænsning

Under svejseprocessen friges der varme og stråling, som kan føre til øjen- og hudsårer. Dette produkt beskytter øjne og ansigt. Dine øjne er uafhængigt af valget af DIN-grad altid beskyttet mod ultraviolet og infrarød stråling, når du har hjelmen på. Du skal bruge passende sikkerhedsbeklædning for at beskytte resten af kroppen. Personer med følsom hud, som er disponeret for allergiske reaktioner, skal være opmærksomme på, at partikler og stoffer fra svejseprocessen kan medføre allergiske reaktioner.

Svejsehjelmen må kun anvendes til svejsning og slibning. Hvis svejsehjelmen anvendes ikke-bestemmelsersmæssigt eller betjeningsvejledningen ikke følges, overtager Optrel ikke noget ansvar.

Hjelmen er egnet til alle gængse svejsemетодer *undtagen autogen svejsning og laserssvejsning*.

Vigtigt!

Denne indsats er udstyret med et genopladeligt batteri. Ved opbevaring i længere tid bliver det automatiske markefilter muligvis ikke mørkt. Hvis dette sker, skal solcelleerne placeres i normalt lys eller dagslys i 5 til 10 min. Dette skulle få indsatsen til at fungere normalt igen.

Ved længere tids opbevaring kan indsatsen aflade og kan derfor ikke oplade batteriene på 5 til 10 minutter, som nævnt ovenfor. Under sådanne omstændigheder skal indsatsen placeres under lys med ca. 2.000 lux (= en elektrisk pære på 60-75 W med en afstand på maks. 40 cm) i ca. 2 timer. Under genopladningen skal den midterste del af lysbuesensoren dækkes af med sort tape (8) eller lignende. Pas på ikke at tildække solcelleerne. Hvis indsatsen stadig ikke fungerer korrekt efter dette, er den defekt.

Garanti og erstatningsansvar

Garantibestemmelserne findes du i anvisningen fra Optrel's nationale salgsorganisation. Hvis du ønsker flere oplysninger om dette, skal du kontakte Optrel-forhandleren.

Der ydes kun garanti på materiale- og fabrikationsfejl. I tilfælde af skader på grund af ukorrekt anvendelse, ikke tilladte indgreb eller anvendelse, der ikke er tiltakn af producenten, borrfalder garanti og erstatningsansvar. Ligeledes borrfalder erstatningsansvar og garanti, hvis der anvendes andre reservedele end dem, der forhandles af Optrel.

Anvendelse

- Hovedbånd.** Tilpas det øverste bånd (1), så det passer til hovedet. Tryk påskruen (2) ind, og drej den, indtil hovedbåndet sidder ind til hovedet uden at stramme.
- Afstand til øjnene og hjelmens håldning.** Afstanden mellem kassetten og øjnene indstilles ved at løsne låseskruerne (3). Indstil begge sider ens, og undgå håldning. Spænd derefter låseskruerne fast igen.
Hjelmens håldning kan tilpasses med drejeknappen (4).
- Beskyttelsesnivå = DIN 3 i lys tilstand og DIN 10/ DIN 11 i mørk tilstand.**

Rengøring

Blændebebeskyttelseskassetten og svejseglasset skal rengøres jævnligt med en blød klud. Brug ikke stærke rengøringsmidler, oplosningsmidler eller alkohol.

Opbevaring

Svejsehjelmen skal opbevares ved stuetemperatur og lav luftfugtighed.

Afmontering og montering af blændebebeskyttelseskassette

- Tryk sidesclipsene ind, så adapteren frigøres (5).
- Vip adapteren ud (6).
- Afmontering af stålflæder og indsats fra siden (7)

Blændebebeskyttelseskassetten monteres i omvendt rækkefølge.

Udskift svejseglasset

Se trin 1-3: Afmontering af blændebebeskyttelseskassette

Fejlfinding

Blaendebebeskyttelseskasseten bliver ikke mørk

- Rengør følere eller svejseglass
- Kontrollér lystrømmen til føleren
- Batterierne skal oplades

Dårligt udsyn

- Rengør svejseglass eller filter
- Øg det omgivende lys
- Tilpas/spænd hovedbåndet

Specifikationer

(Med forbehold for ændringer uden forudgående varsel forbeholdes)

Toningsniveau	DIN 3 (lys tilstand) DIN 10/ DIN 11 (mørk tilstand)
UV / IR-beskyttelse	Maksimum beskyttelse i lys eller mørk tilstand
Skiftetid (lys til mørk)	0,0008 sek. (23 °C) 0,0003 sek. (55 °C)
Skiftetid (mørk til lys)	0,2 til 0,3 sek.
Indsatsens dimensioner	50,8 x 108 x 5,3 mm / 2" x 41/4" x 0,21"
Synsfeltets størrelse	35 x 92 mm / 1,38" x 3,62"
Strømforsyning	Solceller, ingen batteriskift
Vægt	430 g
Driftstemperatur	-10 °C til + 70 °C
Opbevaringstemperatur	-20 °C til + 80 °C
Klassifikation iht. EN 379	Optik klasse = 1 Lysspredning = 1 Homogenitet = 1 Afhængighed af synsvinklen = 3
Standarder	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Reservedele

- Hjelm uden kassette
- Adapter
- Blændebebeskyttelseskassette
- Svejseglass / Indvendigt beskyttelsesglas
- Hovedbånd med monteringsdæle
- Pandesvedrem

Norsk

Sikkerhetsinstruks

Les denne bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke hjelmen. Kontroller at forsatsglasset er riktig montert. Dersom vernekassetten ikke kan repareres, må den ikke lenger brukes.

Forsiktigheitsregler & vernetiltak

Varme og stråling under sveiseprosessen kan føre til skade på øyne og hud. Dette produktet beskytter øynene og ansiktet. Ved å bære denne hjelmen er øynene fullstendig beskyttet mot ultrafiolett og infrarod stråling uavhengig av hvilken vernegrads som er innstilt. For å beskytte resten av kroppen er det i tillegg nødvendig å bruke dertil egnert beskyttelse. Personer som er disponerte for allergiske hudreaksjoner bør være klar over at partikler og stoffer som produseres i sveiseprosessen kan forårsake slike allergiske reaksjoner.

Sveisehjelmen skal kun brukes til sveising og sliping, ikke til andre formål. Blir sveisehjelmen brukt til andre formål eller behandlet på annen måte enn beskrevet i bruksanvisningen, påtar Optrel seg ikke noe ansvar.

Hjelmen eigner seg for alle typer vanlige sveisearbeider, **unntatt oxygas-sveising og lasersveising**.

Viktig!

Denne patronen er utstyrt med et oppladbart batteri. Dersom den lagres over lang tid, kan det være at det selvstolte filtretn ikke sotes. Dersom dette skjer, sett solcellene i vanlig rombelysning eller dagslys i 5-10 min. Dette bør gjøre patronen klar til bruk igjen.

Etter lengre tids lagring er det mulig at patronen lades ut, og at det ikke vil være mulig å lade batteriene på 5-10 minutter som indikert ovenfor. Under slike forhold er det nødvendig å utsette patronen for et lys tilsvarende ca. 2000 lux (= lysstyrken fra en lyspære på 60-75 watt på maksimalt 40 cm avstand) i omrent 2 timer. Under ladingen må den midtre delen av sveisebuegens detekjonssensor tildekkes med sort, selvklebende tape (8) eller liknende, men solcellene må imidlertid ikke dekkes til. Dersom patronen fremdeles ikke virker etter denne prosedyren, må den regnes som defekt.

Garanti & Ansvar

Garantibestemmelserne kan fås hos Optrel's nasjonale salgsorganisasjon. Ta kontakt med din Optrel-forhandler for nærmere informasjon.

Garantien gjelder kun material- og produksjonsfeil. Garanti og ansvar gjelder ikke for skade på grunn av feil bruk, ukynlig innrep, eller dersom hjelmen er brukt til andre formål enn produsenten har spesifisert. Garanti og ansvar gjelder heller ikke ved bruk av deler fra andre leverandører enn Optrel.

Bruk

- Hodebånd.** Juster øvre strammebånd (1) i forhold til hodestørrelsen. Trykk inn justeringsknappen (2) og drei den til hodebåndet sitter godt uten å stramme.
- Øyeavstand og hjelmhelling.** Avstanden mellom kassetten og øynene stilles inn ved å løsne på låsekappene (3). Begge sider stilles inn samtidig. Unngå skjevestilling. Skru deretter låsekappene fast igjen. Hjelmhellingen tilpasses med dreieknapp (4).
- Skyggenivå = DIN 3** ved lys tilstand og **DIN 10/ DIN 11** i mørk tilstand.

Rengjøring

Vernekassetten og forsatsglasset bør rengjøres regelmessig med en myk klut. Ikke bruk sterke rengjøringsmidler, løsemidler eller alkohol.

Oppbevaring

Sveisehjelmen oppbevares i romtemperatur og ved lav luftfuktighet.

Av-/påmontering av vernekassetten

- Trykk sideclipsene inn slik at adapteren frigjøres (5).
- Vipp adapteren ut (6)
- Sideveis frammontering av stålfjær og patron (7)

Monter vernekassetten på nytt i omvendt rekkefølge.

Skift forsatsglasset

Se trinn 1–3: Avmontering av vernekassetten

Feilsøking

Vernekassetten vil ikke bli mørk

- Rengjør sensorbryter eller forsatsglass
- Kontroller lysstrømmen til sensoren
- Batterier trenger lading

Dårlig sikt

- Rengjør forsatsglass eller filter
- Øk lyset i omgivelsene

Sveisehjelmen sitter dårlig

- Juster hodebåndet på nytt

Tekniske data

(Alle data kan endres uten videre varsel.)

Skyggenivå	DIN 3 (lys tilstand) DIN 10/ DIN 11 (mørk tilstand)
UV / IR-beskyttelse	Maksimal beskyttelse ved lys eller mørk tilstand
Endringstid (lys til mørk)	0,0008 s (23 °C / 73 °F) 0,0003 s (55 °C / 131 °F)
Endringstid (mørk til lys)	0,2 ... 0,3 s
Dimensjon patron	50,8 x 108 x 5,3 mm / 2" x 4 1/4" x 0,21"
Størrelse på synsfelt	35 x 92 mm / 1,38" x 3,62"
Strømforsyning	Solceller, intet bytte av batteri
Vekt	430 g / 15,168 oz
Brukstemperatur	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Lagringstemperatur	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
Klassifisering i henhold til EN 379	Optisk klasse = 1 Spredt lys = 1 Homogenitet = 1 Blikkvinkelevhengighet = 3
Standarder	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Deleliste

- Hjelm uten kassett
- Adapter
- Vernekassett
- Forsatsglass / Indre verneglass
- Hodebånd med festeanordning
- Svetttereim

Polski

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Sprawdzić prawidłowy montaż szybkiej zabezpieczającej. W przypadku braku możliwości usunięcia usterek nie wolno dłużej używać osłony ochroniającej przed oslepieniem.

Czynności zabezpieczające & Ograniczenie ochronne

Podczas spawania dochodzi do wydzielania się ciepła i promieniowania, mogącego przyczynić się do powstawania obrażeń oczu i skóry. Ten produkt oferuje ochronę oczu i twarzy. Niezależnie od wybranego stopnia ochrony podczas stosowania tego helmu oczy zawsze są chronione przez promieniowaniem ultrafioletowym i podczerwonym. Do ochrony pozostały części ciała należy stosować dodatkowo odpowiednią odzież ochronną. Cząsteczki i substancje, uwalniane podczas procesu spawania, mogą u osób skłonnych do alergii wywoływać alergiczne reakcje skóry. Helm do spawania wolno stosować wyłącznie do prac spawalniczych i do szlifowania. W przypadku stosowania helmu niezgodnie z przeznaczeniem lub wbrew zaleceniom podanym w instrukcji obsługi firma Optrel nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za powstałe w ten sposób straty i obrażenia.

Ten helm nadaje się do stosowania podczas każdego procesu spawania, oprócz Gas i spawania laserowego.

Ważne!

Osłona chroniąca przed oslepieniem wyposażona jest w ładowany akumulator. Może się zdarzyć, że po dłuższym składowaniu osłony w zaciemnionym miejscu nie będzie ona spełniała swojej funkcji w powodzie wyładowania akumulatora. Jeśli osłona nie zaciemnia się, wystawić ją na działanie światła. Przy zwykłym oświetleniu pomieszczenia lub przy świetle dziennym osłona jest gotowa do pracy po ok. 5-10 minutach.

Po dłuższym czasie magazynowania podane 5-10 minut może nie wystarczyć do zapewnienia niezawodnego funkcjonowania. W tym przypadku koniecznie jest wystawienie osłony na światło o wartości ok. 2000 luksów (= żarówka ok. 60-75 Wat w odległości ok. 40 cm) na okres 2 godzin. Podczas ładowania należy zakryć taśmą klejącą, (8) znajdującej się pomiędzy ogniwami słonecznymi czujnik światła. W żadnym razie nie wolno zakrywać ogniw słonecznych. Jeśli po tym czasie osłona nadal nie działa, należy ją uznać za nienadającą się do użytku.

Gwarancja & Odpowiedzialność

Określenie okresu gwarancyjnego leży w gestii krajowej organizacji handlowej Optrel. W celu zapoznania się z dalszymi informacjami należy skontaktować się z handlowcem Optrel.

Gwarancja obejmuje jedynie błędy materiałowe i usterek powstałe podczas produkcji. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, zmian dokonanych samowolnie przez użytkownika lub korzystania z helmu w celach innych niż określone przez producenta. Gwarancja zostaje unieważniona również w przypadku stosowania innych części zamiennej niż sprzedawane przez firmę Optrel.

Zastosowanie

1. **Opaska na głowę.** Dopasować górną ruchomą część opaski (1) do wielkości swojej głowy. Następnie wcisnąć przycisk (2) i obracać go do momentu, aż opaska dokładnie dopasuje się do głowy.
2. **Odstęp od oczu i nachylenie helmu.** Przez poluzowanie przycisków blokujących można ustawić odstęp pomiędzy osłoną zabezpieczającą a oczami. Obie strony ustawić identycznie. Po ustawnieniu ponownie naciągnąć przyciski blokujące.
Nachylenie helmu można ustawać za pomocą pokrętla (4).
3. **Stopień ochrony = DIN 3 w stanie jasnym i DIN 10/ DIN 11 w stanie zaciemnienia**

Czyszczenie

Osłona ochroniająca przed oslepieniem i szybka zabezpieczająca muszą być regularnie czyszczone miękką szmatką. Nie używać silnych środków czyszczących, rozpuszczalników lub alkoholu.

Przechowywanie

Helm do spawania należy przechowywać w temperaturze pokojowej i przy niskiej wilgotności powietrza.

Demontaż/montaż osłony ochroniającej przed oslepieniem

1. Wcisnąć boczne zaczepły odryglując tym samym adapter (5)
2. Odchylić i wyjąć adapter (6)
3. Sprzęgłą stalową i osłoną ochroniającą przed oslepieniem wysunąć z boku (7)
Montaż osłony przebiega w odwrotnej kolejności.

Wymiana szybkiej zabezpieczającej

Patrz czynności 1-3: Demontaż osłony zabezpieczającej przed oslepieniem

Usuwanie usterek

Osłona chroniąca przed oslepieniem nie zaciemnia się.

- Wyczyścić czujniki lub szybkę zabezpieczającą.
- Sprawdzić przedostawanie się promienia światła do czujników.
- Ładowanie akumulatorów

Zła widoczność

- Wyczyścić szybkę zabezpieczającą lub filtr
- Zwiększyć intensywność światła otoczenia.

Helm do spawania zesłizguje się

- Dopasować / naciągnąć opaskę.

Specyfikacje

(Zmiany techniczne zastrzeżone)

Stopień ochrony	DIN 3 (stan jasny) DIN 10/ DIN 11 (stan zaciemnienia)
Ochrona UV / IR	Maksymalna ochrona w stanie jasnym i zaciemnienia
Czas przelanzania z jasnego na ciemny	0.0008s (23 °C / 73 °F) 0.0003s (55 °C / 131 °F)
Czas przelanzania z ciemnego na jasny	0.2 ... 0.3s
Wymiary osłony ochroniającej przed oslepieniem	50.8 x 108 x 5.3 mm / 2" x 41/4" x 0.21"
Wymiary pola widzenia	35 x 92 mm / 1.38" x 3.62"
Zasilenie napięciem	Ogniwa słoneczne, nie jest konieczna wymiana baterii
Ciężar	430 g / 15.168 oz
Temperatura pracy	-10 °C – 70 °C / 14 °F - 157 °F
Temperatura w miejscu składowania	-20 °C – 80 °C / -4 °F - 176 °F
Klasifikacja wg EN 379	Klasa optyczna = 1 Światło rozproszone = 1 Homogeniczność = 1 Współczynnik kąta widzenia = 3
Dopuszczenia	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Części zamienne

1. Helm bez osłony chroniącej przed oslepieniem
2. Adapter
3. Osłona chroniąca przed oslepieniem wraz z ramą mocującą
4. Szybka zabezpieczająca / Wewnętrzna szybka ochronna
5. Opaska na głowę z elementami mocującymi
6. Opaska na czoło

Čeština

Bezpečnostní pokyny

Předtím, než začnete příslu používat, přečtěte si návod k použití. Zkontrolujte správnou montáž předního skla. Nelze-li závady odstranit, nesmí se kazeta s ochrannou clonou již používat.

Bezpečnostní opatření a omezení ochran

Při svařování dochází k uvolňování tepla a záření, které by mohlo způsobit poranění pokožky a poškození zraku. Tento výrobek chrání oči a obličej. Nositeli tuto příslu, bez ohledu na volbu stupně ochrany máte oči vždy chráněné proti ultrafialovému a infračervenému záření. Zbytek těla musíte navíc chránit odpovídajícím ochranným oděvem. Lidé, kteří mají dispozici k alergickým reakcím pokožky, by si měli uvědomit, že částice a látky, které se při svařování uvolňují, mohou takové alergické reakce vyvolat.

Ochranná svářecská helma se smí používat jen při svařování a broušení a není určena pro jiné aplikace. Za nevhodné použití svářecké příslu nebo za zanedbání návodu k použití nepřebírá firma Optrel žádnou odpovědnost.

Tato příslu se hodí pro všechny běžné svařovací postupy, **s výjimkou svařování autogenem a laserového svařování**.

Důležité!

Tato kazeta je vybavena dobijecimi bateriemi. Skladují-li se po delší dobu, samozátmívací filtr nemusí zatmítat. Když se tak stane, vystavte sluneční baterie na 5 až 10 min světu normální pokojové lampy nebo dennímu světu. Kazeta by pak měla být zase plně funkční.

Po dlouhodobějším skladování se může stát, že se kazeta vybjije a že už nestáčí baterie nabíjet 5 až 10 minut, jak se uvádí výše. Za těchto okolnosti je potřeba vystavit kazetu světu cca 2 000 lx (= světlo elektrické žárovky 60-75 W v maximální vzdálenosti 40 cm) až na 2 hodiny. Při nabíjení zakryjte, prosím, střední část snímače detekujícího svářecí oblouk černou lepicí páskou (8), nebo něčím podobným, sluneční baterie však musí zůstat odkryté. Když kazeta ani po této proceduře nezačne rádně fungovat, považuje se již za vadou.

Záruka a odpovědnost

Záruční ustanovení se dozvete ze směrnic místní prodejní organizace firmy Optrel. Pro další informace, které se záruk týkají, se obrátte na prodejce firmy Optrel.

Záruka se vztahuje jen na vady materiálu a na výrobní vady. V případě škod způsobených nepatřícím používáním, nedovolenými zásahy nebo použitím v rozporu se zamyšleným účelem záruka a odpovědnost odpadá. Záruka a odpovědnost odpadá i v případě použití jiných náhradních dílů než těch, které dodává firma Optrel.

Použití

1. **Páska na upevnění příslu.** Horní přestaviteľný pásek (1) nastavte podle velikosti své hlavy. Řehtačkový knoflík (2) zatačte dovnitř a otáčejte jím, dokud pásek na upevnění příslu dostatečně nepřilehá, anž by tláčil.
2. **Vzdálenost očí a sklon příslu.** Uvolněním aretačního knoflíku (3) se nastavuje vzdálenost mezi kazetou a očima. Obě strany nastavte stejně, bez našíkmání. Následně aretační knoflík opět utáhněte.
3. **Sklon příslu** se přizpůsobuje otocným knoflíkem (4).

3. **Úroveň zaconléni** = DIN 3 při osvětlení a DIN 10/ DIN 11 zašera.

Čistění

Kazeta s ochrannou clonou a přední sklo se musí pravidelně čistit měkkým hadříkem. Nepoužívejte žádné silné čisticí prostředky, rozpouštědla ani lít.

Skladování

Svářecká ochranná helma se má skladovat při pokojové teplotě a nízké vlhkosti vzduchu.

Demontáž a montáž kazety s ochrannou clonou

1. Postranní spny zatačte dovnitř a odjistěte tím adaptér (5)
 2. Adaptér vyklopte ven (6)
 3. Ocelovou pružinu a kazetu ze strany vyjměte (7)
- Montáž oslny probíha v odvrotnej kolejnosti.

Výměna předního skla.

Viz kroky 1-3: demontáž kazety s ochrannou clonou

Řešení problémů

Kazeta s ochrannou clonou nezatmívá

- vyčistěte čidlo nebo přední sklo
- zkontrolujte světelný tok dopadající na čidlo
- Baterie potřebují vyměnit

Špatný výhled

- vyčistěte přední sklo nebo filtr
- zesilte okolní světlo

Svářecká ochranná helma se smeká

- znovu nastavte / utáhněte pásek na upevnění příslu

Specifikace

(Veškeré údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění)

Úroveň zaconléni	DIN 3 (při osvětlení) DIN 10/ DIN 11 (zašera)
Ochrana UV / IR	Maximální ochrana při osvětlení nebo zašera
Přepínací doba (z osvětlení do šera)	0,0008s (23 °C / 73 °F) 0,0003s (55 °C / 131 °F)
Přepínací doba (ze šera na osvětlení)	0,2 ... 0,3 s
Rozměry kazety	50,8 x 108 x 5,3 mm / 2" x 41,4" x 0,21"
Velikost zomrého pole	35 x 92 mm / 1,38" x 3,62"
Napájení	Sluneční baterie, nevyměnuji se
Hmotnost	430 g / 15,168 oz
Provozní teplota	-10 °C-70 °C / 14 °F-157 °F
Skladovací teplota	-20 °C-80 °C / -4 °F-176 °F
Klasifikace podle EN 379	Optická třída = 1 Rozptyl. světla = 1 Homogenita = 1 Závislost zomrého úhlu = 3
Standarty	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Náhradní díly

1. příslu bez kazety
2. adaptér
3. kazeta s ochrannou clonou, včetně upevnovacího rámečku
4. přední sklo / vnitřní ochranné sklo
5. pásek na upevnění příslu s upevnovacími závěsy
6. čelný pásek

РУССКИЙ

Указания по технике безопасности

Перед использованием шлема прочтите данную инструкцию по эксплуатации. Проверьте правильный монтаж переднего стекла. Если устранить дефекты не удается, дальнейшее использование кассеты со светофильтрами запрещается.

Меры предосторожности и ограничения по защите

Вследствие тепло- и светоизлучения в процессе сварки возможно поражение органов зрения и кожных покровов. Данное изделие обеспечивает защиту глаз и лица. При ношении шлема обеспечивается постоянная защита глаз от ультрафиолетового и инфракрасного излучения при работе на любом уровне светозащиты. Для защиты других частей тела следует носить специальную защитную одежду. Лицам, предрасположенным к аллергическим реакциям со стороны кожи, необходимо знать, что частицы и вещества, образующиеся в процессе сварки, могут вызывать такие аллергические реакции.

Защитный шлем сварщика разрешается использовать исключительно для сварки и шлифования, запрещается использовать его для других целей. В случае применения шлема сварщика не по назначению или несоблюдения данной инструкции по эксплуатации фирма Optrel ответственности не несет.

Шлем подходит для выполнения всех стандартных сварочных работ **за исключением кислородно-газовой сварки лазерной сварки**.

Это важно для вашей безопасности!

Данный картридж снабжен перезаряжаемой батареей. После длительного хранения автоматически затемняющийся светофильтр может не сработать. Если такое произошло, выставите фотозлементы на 5 – 10 минут на комнатный или дневной свет. Это позволит восстановить картридж для полноценной работы.

Весьма вероятно, что после длительного хранения картридж может разрядиться и что недостаточно будет заряжать батареики в течение 5 – 10 минут, как указано выше. В этом случае необходимо выставить картридж на свет интенсивностью примерно 2000 люксов (= свет от электрической лампочки в 60-75 Вт на расстоянии максимум 40 см) примерно на 2 часа. Во время зарядки рекомендуется закрыть среднюю часть сенсора, определяющего интенсивность сварочной дуги, черной изолентой (8) или подобным материалом и не закрывать фотозлементы. Если после всего этого картридж не работает должным образом, его следует считать неисправным.

Гарантия и ответственность

Гарантийные обязательства определяются директивами национальной торговой организации Optrel. За дополнительной информацией обращайтесь к дилеру Optrel.

Гарантия распространяется только на дефекты материалов и изготовления. Действие гарантии прекращается, если повреждение было вызвано использованием не по назначению, внесением изменений в конструкцию или использованием шлема иным, не предусмотренным изготовителем, способом.

Действие гарантии прекращается также в случае использования запасных частей, приобретенных **не в фирме Optrel**.

Использование

1. **Головная лента.** Отрегулируйте верхнюю ленту (1) по размеру головы. Нажмите и поверните ручку (2) с фиксацией таким образом, чтобы головная лента прилегала плотно, но не давила на голову.
2. **Расстояние до глаз и наклон шлема.** Ослабьте фиксирующие ручки (3) и отрегулируйте расстояние от кассеты до глаз. С обеих сторон расстояние должно быть одинаковым, не допускайте перекоса. После регулировки затяните фиксирующие ручки.
3. Угол наклона шлема устанавливается с помощью вращающейся ручки (4). Степень затемнения = 3 DIN в светлом состоянии и 10 DIN/11 DIN в темном состоянии.

Чистка

Следует регулярно очищать кассету со светофильтрами и переднее стекло мягкой тканью. Запрещается использовать концентрированные чистящие средства, растворители или спирт.

Хранение

Шлем сварщика должен храниться при комнатной температуре и низкой влажности воздуха.

Монтаж/демонтаж кассеты со светофильтрами

1. Вдавить внутрь боковые зажимы и тем самым разблокировать адаптер (5)
2. Наклонив шлем, извлечь адаптер (6)
3. Стальная пружина и картридж в разобранном виде: вид сбоку (7)

Монтаж кассеты со светофильтрами выполняется в обратной последовательности.

Замена наружного щитка

См. этапы 1-3: Снятие кассеты защитного светофильтра

Устранение неисправностей

Кассета со светофильтрами не затемняется

- Очистите сенсоры или переднее стекло
- Проверьте попадание света на сенсор
- Необходимо зарядить батареи

Плохая видимость

- Очистите переднее стекло или фильтр
- Обеспечьте хорошее освещение

Шлем сладает

- Заново отрегулируйте/подтяните головную ленту
- Запасные части

Технические данные

(Все данные подлежат изменению без предварительного уведомления)

Степень затемнения	DIN 3 (на свету) DIN 10/ DIN 11 (в темноте)
Защита от УФ/ИК излучения	Максимальная защита при свете или темноте
Время переключения (из света в темноту)	0.0008 с (23 °C / 73 °F) 0.0003 с (55 °C / 131 °F)
Время переключения (из темноты в свет)	0.2 ... 0.3 с
Размеры картриджа	50.8 x 8 x 5.3 мм / 2" x 41/4" x 0.21"
Размеры смотрового отверстия	35 x 92 мм / 1.38" x 3.62"
Источник питания	Фотозлементы, не требуется замены батареек
Вес	430 г / 15.168 унций
Рабочая температура	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Температура хранения	-20 °C - 80 °C / 4 °F - 176 °F
Классификация в соответствии с EN 379	Оптический класс = 1 Рассеянный свет = 1 Гомогенность = 1 Зависимость от угла = 3
Стандарты	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Запасные части

1. Шлем без кассеты
2. Адаптер
3. Кассета со светофильтрами вкл. крепежную рамку
4. Переднее стекло / Внутреннее защитное стекло
5. Головная лента с крепежными элементами
6. Лента от пота

中文

安全提示

开始使用面罩前请阅读本操作指南。检查是否正确安装外保护片。如果故障不能排除，不允许再使用防眩盒。

预防措施与保护限制

在焊接过程中释放出的热量和辐射可能会导致眼睛和皮肤损伤。本产品为眼睛和面部提供安全防护。只要佩戴面罩，不管选择哪种保护等级，都可以保护您的眼镜免受紫外线和红外线辐射的伤害。要保护其他身体部分，应另外穿戴相应的防护服。焊接过程释放的微粒和物质可能会对相应体质的人员造成皮肤过敏反应。

焊接保护面罩只能在焊接时使用，不得用于其他用途。如果未将焊接保护面罩用于规定目的，或者使用时不遵守本操作指南，Optrel 概不 承担任何责任。

该面罩适用于除气焊和激光焊之外的所有常见焊接方法。

重要！

防眩盒配备一个可重复充电的蓄电池。防眩盒在阴暗处储藏较长时间后可能不再变暗，因为内部蓄电池已经放电。如果防眩盒不再变暗，请将面罩放置在有光照的地方。对于标准室内照明或日光，防眩盒在约 5 - 10 分钟后即可重新使用。

在较长储藏时间后，上述的 5 - 10 分钟可能不够保证功能可靠。在这种情况下必须用约 2000 Lux (= 约 40 cm 距离处约 60 - 75 Watt 的白炽灯) 的光照射防眩盒 2 小时。在充电过程期间太阳能电池之间的光线传感器要用胶带 (8) 盖住。太阳能电池绝不允许盖住。如果在这段时间后仍不能保证功能，则必须确定防眩盒已无法再使用。

保修与责任

保修条款请见 Optrel 本国 销售组织的指示。

详细信息请咨询 Optrel 经销商。

保修仅限于材料和制造缺陷。对于由于使用不当、非法更改或者用于非制造商规定用途而引起的损坏，概不提供保修，也不承担任何责任。如果使用非 Optrel 销售的备件，Optrel 同样不提供保修且不承担任何责任。

应用

1. 头带。把上部调节带 (1) 调整到符合您的头部尺寸。按下棘轮旋钮 (2) 并旋紧，直到头带绷紧但又无压迫感。
2. 面部距离和面罩倾斜度。松开止动钮 (3)，调整防眩盒与眼睛之间的距离。两边同样调整，不要倾斜。然后重新扭紧止动钮。
面罩倾斜度可以通过旋钮 (4) 调节。
3. 保护等级 = DIN 3 (明亮状态): DIN 10/DIN 11 (黑暗状态)。

清洁

必须定期用柔软的保洁布清洁防眩盒与外保护片。清洁时不要使用强洗涤剂、溶剂或酒精。

储藏

焊接保护面罩应在室温和低空气湿度的环境中储藏。

拆卸 / 安装防眩盒

1. 按入侧面夹子并因此松开适配器 (5)
 2. 翻出适配器 (6)
 3. 从侧面取出钢制弹簧和防眩盒 (7)
- 防眩盒的安装按照相反的顺序进行。

更换外保护片

请参阅步骤 1-3: 拆卸防眩盒。

故障查询

防眩盒不变暗

- 清洁传感器或外保护片
- 检查至传感器的光通量
- 对蓄电池充电

能见度差

- 清洁外保护片或光过滤器
- 提高环境光线亮度

焊接保护面罩滑动

- 重新调整 / 拧紧头带

规范

(保留技术更改权)

保护等级	DIN 3 (明亮状态) DIN 10/DIN 11 (黑暗状态)
UV/IR 防护	明亮状态和黑暗状态下最大防护
从亮到暗转换时间	0.0008 s (23°C/73°F) 0.0003 s (55°C/131°F)
从暗到亮转换时间	0.2 – 0.3 s
防眩盒尺寸	50.8 x 108 x 5.3mm / 2" x 41/4" x 0.21"
视野范围	35 x 92mm / 1.38" x 3.62"
供电	太阳能电池，无需更换电池
重量	430g / 15.168 oz
工作温度	-10°C – 70°C / 14°F – 157°F
储藏温度	-20°C – 80°C / -4°F – 176°F
根据 EN 379 分级	光学等级 = 1 散射光 = 1 均匀度 = 1 视角依赖性 = 3
许可	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

备注

1. 面罩，不带防眩盒
2. 适配器
3. 防眩盒
4. 外保护片
5. 内保护片
6. 带固定件的头带
7. 前额焊带

Magyar

Biztonsági tudnivalók

Kérjük, olvassa át ezt a kezelési útmutatót, mielőtt először használná a sisakot. Ellenőrizze az előtétüveg helyes beszerelését. Amennyiben bonyos hibák nem háríthatók el, nem szabad tovább használni a fényellenző kazettát.

Óvintézkedések és a védelem korlátai

A hegesztési eljárásnál keletkező hő és sugárás szem- és bőrsérüléseket okozhat. E termék a szemet és az arcot védi. A sisak viselése alatt, a védelmi fokozattól függetlenül, minden védettek a szemei az ibolyántúli és infravörös sugárzástól. A fennmaradó testrészek védelme érdekében ezen kívül megfelelő védőruhát kell hordan. A hegesztési folyamat során felszabdaló részecsék és anyagok erre hajlamos személyeknél bonyos esetekben allergiás tüneteket válthatnak ki a bőrön.

A hegesztősisakot kizárolag hegesztéshez és csiszoláshoz használja, ne használja más célra. Amennyiben a hegesztősisak nem rendeltetésszerűen, vagy a kezelési útmutató figyelmét kívül hagyásával kerül alkalmazásra, nem vállal semmilyen felelősséget az Optrel.

A sisak minden általánosan ismert hegesztési eljáráshoz alkalmas, **kivéve a Gáz- és lézerhegesztést.**

Figyelem!

A fényellenző kazetta újratölthető akkumulátorral van felszerelve. Előfordulhat, hogy a fényellenző kazetta hosszabb, sötét helyen történő tárolás után nem sötétül el, mert kimerít a belső akkumulátor. Amennyiben a kazetta nem sötétül el, helyezze el a sisakot olyan helyen, ahol fénynek van kitíve. Normál megvilágítás esetén vagy napfényen a kazetta 5 - 10 perc elteltével ismét használható kész.

Hosszabb tárolás után lehetséges, hogy a megadott 5 - 10 perc nem elegendő a megbízható működés biztosításához. Ebben az esetben a kazettát kb. 2000 Lux (= kb. 60-75 wattos izzólámpa kb. 40 cm távolságban) fényerővel kell feltölteni 2 órán keresztül. A fel töltési folyamat során a fényérzékelőt, amely a napelemek között található, le kell fedni ragasztószalaggal (8). A napelemeket semmi esetben sem szabad eltakarni. Amennyiben a működés ennyi idő elteltével sem biztosított, használhatatlannak kell minősíteni a kazettát.

Garancia és jótállás

A garanciális feltételeket az Optrel nemzeti kereskedelmi szervezének tájékoztatója tartalmazza. További részletekért, kérjük, forduljon az Optrel forgalmazóhoz.

A garancia kizárolag az anyag- és gyártási hibákra vonatkozik. A helytelen használat, nem engedélyezett beavatkozás, illetve a célnak nem megfelelő alkalmazás során keletkezett károk esetében a garancia és a jótállás érvényét veszti. A garancia érvénytelen abban az esetben is, ha nem az Optrel által forgalmazott alkatrészeket használunk.

Használat

- Fejpánt.** A felső beállító pántot (1) állítsa be a fejméretének megfelelően. A zárókilincsfejet (2) nyomja be és fordítsa el addig, amíg a fejpánt szorosan, de nyomás nélkül ül a fejen.
- Szemtávolság és a sisak dölése.** A kazetta és a szem közötti távolságot a rögzítő gombok (3) oldásával lehet beállítani. Mindkét oldalt ugyanúgy kell beállítani és nem egyoldalasan. Végezetül a rögzítő gombokat újra meg kell húzni.
- A sisakdolést a forgogombbal (4) igazíthatja be.
- Védelmi fokozat** = DIN 3 világos állapotban és DIN 10/ DIN 11 sötét állapotban

Tisztítás

A fényellenző kazettát és az előtétüveget rendszeresen tisztítja meg egy puha ronggyal. Ne használjon erős tisztítószert, oldószer, vagy alkoholt.

Tárolás

A hegesztősisak szobahőmérsékleten, és alacsony páratartalom mellett tárolandó.

A fényellenző kazetta ki- és beszerelése

- Nyomja be az oldalkapcsokat és ezáltal reteszje ki az adaptort (5).
- Hajtsa ki az adaptort (6)
- Tolja ki az acélrugót és a fényellenző kazettát oldalra (7)

A fényellenző kazetta beépítése fordított sorrendben történik.

Az előtétkorong kicsírálása

Lásd az 1-3. lépéseket: Fényellenző-kazetta kicsírálása

Hibaelhárítás

A fényellenző kazetta nem sötétedik el

- Tisztítsa meg az érzékelőt vagy az előtétüveget
- Ellenőrizze az érzékelőre eső fényt
- Az akkumulátorok feltöltése

Rossz átláthatóság

- Tisztítsa meg az előtétüveget vagy a szűröt
- Növelte meg a környezeti fényerőt

A hegesztősisak lecsuszik

- Állítsa be újra / húzza meg a fejpántot

Jellemzők

(Műszaki változtatások jogá fenntartva)

Védelmi fokozat	DIN 3 (világos állapot) DIN 10/ DIN 11 (sötét állapot)
UV / IR védelem	Maximális védelmi világos és sötét állapotban
Kapcsolási idő világosról sötétre	0,0008 mp (23 °C / 73°F) 0,0003 mp (55 °C / 131°F)
Kapcsolási idő sötétről világosra	0,2 ... 0,3 mp
A fényellenző kazetta méretei	50,8 x 108 x 5,3 mm / 2" x 41/4" x 0,21"
A látómező méretei	35 x 92 mm / 1,38" x 3,62"
Feszültségellátás	Napelemek; elemcsere nem szükséges
Súly	430 g / 15,168 oz
Üzemi hőmérséklet	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F
Tárolási hőmérséklet	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F
Besorolás EN 379 szerint	Optikai osztály = 1 Szín fény = 1 Homogenitás = 1 Látószögfüggőség = 3
Engedélyek	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Alkatrészek

- Sisak kazetta nélkül
- Adapter
- Fényellenző kazetta
- Előtétüveg / Belső védőlemez
- Fejpánt a rögzítő szerelvénnel
- Elülső homlokpánt

TÜRKÇE

Güvenlik talimatları

Kaskı kullanmadan önce kullanım kılavuzunu okuyunuz. Kaynak maskesi camının doğru montajına dikkat ediniz. Hatalar giderilemiyorsa karartma koruma kartuşunu kullanmayınız.

Güvenlik önlemleri & Koruma sınırlamaları

Kaynak işlemi sırasında gözlerle ve cilde zarar verebilecek sıcaklık ve ışının meydana gelir. Bu ürün gözler ve yüz için koruma sağlar. Bu kaskın kullanılması ile gözlerin seçilen koruma kademesinden bağımsız olarak her zaman ultraviolet ve enflanj ışınlarına karşı korunur. Vücuttan geriye kalan kısımları için ilave olarak koruma kiyafeti giyilmelidir. Derilerinde alerjik reaksiyon geçirmeye karşı hassasiyeti bulunan kişilerin kaynak prosesi sırasında alerjik reaksiyonlara sebep olabilecek partikül ve gazların üretildiğinin bilincinde olması gereklidir.

Kaynak koruma kaskı sadece kaynak ve temasla işlemleri için kullanılmalı diğer işlemler için kullanılmamalıdır! Kaynak kaskı amaç dışı kullanırsa veya kullanım kılavuzuna uyulmadığında Optrel hibrit sorumluluk üstlenmez.

Bu kask lazerli oksigaz **kaynak** ve **kaynak harici** diğer tüm standart kaynak yöntemleri için uygundur.

Önemli!

Bu kartsız şarj edilebilir aküye sahiptir. Eğer depoda uzun süre kalırsá, otomatik kararma filtresi kararnameyabilir. Bu durumla karşılaşırsanz, güneş pillerini normal oda ışığında ya da gün ışığında 5 ila 10 dakika arası bekletiniz. Bu işlem, kartuşun tam olarak normal çalışmasını sağlayacaktır.

Daha uzun süren depolamaların sonra, kartuşlar boşalabilir ve yukarıda belirtildiği gibi 5 ila 10 dakika akülerin yeterince şarj olmasına yetmeyecektir. Bu durumda, kartuşun 2.000 lüks (= 60-75 Watt gücünde bir ampülün maksimum 40 cm uzaklında) yoğunlığında bir ışıkta yaklaşık 2 saat bekletilmeli gerekir. Yükleme sırasında, kaynak arkı tespit sensörünün orta kısmını bir yapışkan bant (8) ve benzeri ile kaplayınız, ancak güneş pillerin çıkarılması gereker. Eğer bu prosedürden sonra kartuşlar düzgün çalışmazsa, kartuş arızalı olarak değerlendirilmelidir.

Garanti & Sorumluluk

Garanti koşulları ile ilgili talimatları Optrel ulusal satış organizasyonu tarafından öğrenebilirisiniz. Bu konu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen Optrel-bayisine başvurunuz.

Garanti sadece malzeme ve fabrikasyon hatası için geçerlidir. Usulüne uygun olmayan kullanım, mísade edilmeyen müdahaleler veya üretici tarafından ön görülmeyen kullanım ile garanti veya sorumluluk üstlenilmez. Aynı şekilde yine Optrel haricinde diğer markaların yedek parçalarının kullanılmasında da garanti ve sorumluluk üstlenilmez.

Kullanım

- Kafa bandı** Üstteki ayar bandını (1) kafanızın büyüklüğe göre ayarlayınız. Mandleri düzümevi (2) içeri bastırınız ve kafa bandı bası yapmadan yerlesene kadar çeviriniz.
- Göz mesafesi ve kask eğimi** Kilit düğmesinin (3) açılması ile kartuş ve gözler arasındaki mesafe ayarlanır. Her iki taraf eşit ayarlanmalı ve kenarlar birbirine takılmamalıdır. Ardından kilit düğmelerini tekrar sıkınız. Kask eğimi döndürme düğmesi (4) ile ayarlanır.
- Gölge seviyesi** = DIN 3 aydınlanık durumda ve DIN 10/ DIN 11 karanlık durumda.

Temizleme

Karartma koruma kartuşu ve kaynak maskesi camı düzenli olarak yumuşak bir bez ile temizlenmelidir. Yoğun temizlik maddeleri, çözücü maddeler veya alkol kullanılmamalıdır.

Saklama

Kaynak kaskı oda sıcaklığında ve düşük nem oranında saklanmalıdır.

Karartma koruma kartuşunun sökülmesi/takılması

- Yan klipsi içe bastırınız ve adaptör kıldını açınız (5)
- Adaptör dışa deviriniz (6)
- Çelik yay ve kartuş yanal demontaj (7)

Karartma koruma kartuşunun montajı ters sıra ile gerçekleşir

Kaynak maskesi camının değiştirilmesi

Bkz. adım 1-3: Karartma koruma kartuşunun sökülmesi/takılması

Problem çözümü

Karartma koruma kartuşu kararnamey

- Sensör veya kaynak maskesi camını temizleyin
- Sensöre giden ışık akışını kontrol ediniz
- Akülerin şarj edilmesi gereklidir
- Kötü görüş
- Kaynak maskesi camını veya filtreyi temizleyin
- Çevre ışığını artırınız

Kaynak kaskı kayyor

→ Kafa bandını yeniden ayarlayınız / sıkınız

Teknik Özellikler

(Tüm veriler ön bilgi verilmeden değiştirilebilir)

Gölge seviyesi	DIN 3 (aydınlanık durum) DIN 10/ DIN 11 (karanlık durum)
UV/IR koruması	Aydınlanık ya da karanlık durumda maksimum koruma
Değişme süresi (aydınlanık kararlığı)	0,0008 s (23 °C / 73 °F) 0,0003 s (55 °C / 131 °F)
Değişme süresi (karanlıktan aydınlatığa)	0,2...0,3 s
Kartuş boyutu	50,8 x 108 x 5,3 mm / 2" x 41/4" x 2,1"
Görüş alanının boyutu	35 x 92 mm / 1,38" x 3,62"
Güç kaynağı	Güneş pilleri, akü deşarjırmaya yok
Ağırlık	430 g / 15,168 oz
Çalışma sıcaklığı	-10 °C - 70 °C / 14 °F - 157 °F
Saklama sıcaklığı	-20 °C - 80 °C / -4 °F - 176 °F
EN 379 göre sınıflandırma	Optik sınıf = 1 Sıkışık ışık = 1 Homojenlik = 1 Bakır ajisina bağlılık = 3
Standartlar	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Yedek parçalar

- Kartuşsuz kask
- Adaptör
- Karartma koruma kartuşu
- Kaynak maskesi camı / İç koruma camı
- Sabitleme parçalı kafa bandı
- Alın kaynak bandı

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Υποδείξεις ασφαλείας

Διαβάστε τις οδηγίες, χειρισμού, προτού χρησιμοποιήσετε το κράνος. Ελέγχετε τη σωτηρία συναρμόλογη του εξωτερικού τζάμιου. Όταν τα σφάλματα δεν μπορούν να διορθωθούν, δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί πλέον η κασέτα αντιεκτυφλωτικής προστασίας.

Μέτρα προφύλαξης & Περιορισμός προστασίας

Κατά τη διαδικασία της συγκόλλησης ελευθερώνεται θερμότητα και ακτινοβολία, που μπορούν να οδηγήσουν σε τραυματισμούς των ματιών και του δέρματος.

Αυτό το προϊόν προσφέρει προστασία για τα μάτια και το πρόσωπο. Τα μάτια σας προστατεύονται με τη χρήση των κράνων ανεξάρτητα από την επιλογή της βαθμίδας προστασίας πάντοτε από την υπεριώδη και υπέρυθρη ακτινοβολία. Για την προστασία του υπολόιπου σώματος πρέπει να φοράτε πρόσθιτη κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία. Σωματίδια και ουσίες, που ελευθερώνονται με τη διαδικασία της συγκόλλησης, υπό ορισμένες προϋποθέσεις μπορούν να προκαλέσουν σε άτομα με αντίστοιχη προδιάθεση αλεργικές αντιδράσεις του δέρματος.

Το προστατευτικό κράνος συγκόλλητη επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη συγκόλληση και λείανση και όχι για άλλες εφαρμογές! Όταν το κράνος συγκόλλητη χρησιμοποιείται εκτός των σκοπών προφρούμου ή παραβλέποντας τις οδηγίες χειρισμού, η εταιρεία Optrel δεν νοολογίζει μια ιιδύνη.

Το κράνος είναι κατάλληλο για όλες τις συνηθισμένες μεθόδους συγκόλλησης, με εξαίρεση τη Συγκόλληση αερίου-αζυγόνου και συγκόλληση λέιζερ.

Σημαντικό!

Η κασέτα αντιεκτυφλωτικής προστασίας είναι εξοπλισμένη με μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μπορεί να συμβεί, ώστε η κασέτα αντιεκτυφλωτικής προστασίας μετά από αποθήκευση για μεγάλυτερο χρονικό διάστημα σε ένα σκοτεινό χώρο να μη σκουριάνει πλέον, επειδή η εσωτερική μπαταρία έχει αποφρούσει. Σε περίπτωση που η κασέτα δε σκουριάνει πλέον, ποτοθετήστε το κράνος έτσι, ώστε να είναι εκτελεσμένο στο φυς. Σε περίπτωση κανονικού φυτισμού του χώρου ή στο φυς της ημέρας βρίσκεται η κασέτα περίπου σε 5 - 10 λεπτά ξανά σε ετοιμότητα λειτουργίας. Μετά από μεγάλης χρονικής διάρκειας αποθήκευση είναι δυνατόν, να μην επαρκούν τα πιο πάνω αναφερόμενα 5 - 10 λεπτά, για να εξασφαλίσουν μια αξιόπιστη λειτουργία. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητο, να εκτεθεί η κασέτα σε ένα φως περίπου 2000 Lux (= μια λάμπτη περίπου 60 - 75 W σε μια απόσταση περίπου 40 cm) για 2 ώρες. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της φόρτισης ο αισθητήρας φωτός, ο οποίος βρίσκεται στηνάμεσα στην ηλιακή στοιχεία, πρέπει να καλυφθεί με μια αυτοκόλλητη ταινία (8). Τα ηλιακά στοιχεία δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να καλυφθούν. Όταν η λειτουργία μετά από αυτό το χρονικό διάστημα δεν εξασφαλίζεται ακόμα, πρέπει να αξιολογηθεί ως μη ικανή για περαιτέρω λειτουργία.

Εγγύηση & Ευθύνη

Τους όρους εγγύησης θα τους βρείτε στις υποδείξεις της εθνικής οργάνωσης πιώλησης της Optrel. Για περαιτέρω σχετικές πληροφορίες αποταθετεί παρακαλώ στον αντιπρόσωπο της Optrel.

Εγγύηση παρέχεται μόνο για σφάλματα υλικού και σφάλματα κατασκευής. Σε περίπτωση ζημιάς λόγω ακούσταλλης χρήσης, ανεπίτρηπτης επενέβασης ή από χρήση μη προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή εκπίπτει η εγγύηση και η ευθύνη. Επίσης εκπίπτει η ευθύνη και η εγγύηση, όταν χρησιμοποιηθούν ανταλλακτικά διαφορετικά από αυτά που διαθέτει η Optrel.

Χρήση

- Ταινία της κεφαλής Ταιριάστε την επάνω ρυθμιζόμενη ταινία (1) στο μέγεθος της κεφαλής σας. Σπρώξτε μέσα το κουμπί της καστάνιας (2) και στρέψτε το, ώστου τη ταινία της κεφαλής να ακουμπά καλά, αλλά χωρίς πίεση.
- Απόσταση από τα μάτια και κλίση του κράνους Λύνοντας τα κουμπιά ασφάλισης (3) ρυθμίζετε η απόσταση μεταξύ της κασέτας και των ματιών. Ρυθμίστε και τις δύο πλευρές ομοιόμορφα και προσέξτε να μην τοποθετηθούν λοξά. Στη συνέχεια σφίξετε ξανά τα κουμπιά ασφάλισης.
- Η κλίση του κράνους μπορεί να προσαρμοστεί με το περιστροφικό κουμπί (4).
- Βαθμίδα προστασίας = DIN 3 σε φωτεινή κατάσταση και DIN 10/ DIN 11 σε σκοτεινή κατάσταση

Καθαρισμός

Η κασέτα αντιεκτυφλωτικής προστασίας και το εξωτερικό τζάμι πρέπει να καθαρίζονται τακτικά με ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό απορρυπαντικό, διαλύτες ή αλκοόλ.

Αποθήκευση

Το κράνος συγκόλλητών πρέπει να αποθηκεύεται σε θερμοκρασία χώρου και χαμηλή υγρασία αέρα.

Αφαίρεση/ποτοθέτηση της κασέτας αντιεκτυφλωτικής προστασίας

- Πίεστε μέσα τα πλευρικά κλίπ και απασφαλίστε έτσι τον προσαρμογέα (5)
- Ανατρέψτε προς τα έξω τον προσαρμογέα (6)
- Οδηγήστε ξένα στα πλάγια το χαλύβδινο ελατήριο και την κασέτα αντιεκτυφλωτικής προστασίας (7)

Τη ποτοθέτηση της κασέτας αντιεκτυφλωτικής προστασίας πραγματοποιείται με την αντίθετη σειρά

Αντικατάσταση του εξωτερικού τζαμιού

Βλέπε βήματα 1-2: Αφαίρεση/ποτοθέτηση της κασέτας αντιεκτυφλωτικής Προστασίας

Λύση προβλημάτων

Η κασέτα αντιεκτυφλωτικής προστασίας δε σκουριάνει

- Καθαρίστε τους αισθητήρες ή το εξωτερικό τζάμι
- Ελέγχετε τη φωτεινή ροή προς τον αισθητήρα
- Φόρτιση των μπαταριών

Κακά ορατότητα

- Καθαρίστε το εξωτερικό τζάμι ή το φίλτρο
- Αυξήστε το φως περιβάλλοντος

Το κράνος συγκόλλητών γλιστρά

- Προσαρμόστε / σφίξετε ξανά την ταινία της κεφαλής

Προδιαγραφές

(Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών)

Βαθμίδα προστασίας	DIN 3 (φωτεινή κατάσταση) DIN 10/ 11 (σκοτεινή κατάσταση)
Προστασία UV/IR	Μέγιστη προστασία σε φωτεινή και σκοτεινή κατάσταση
Χρόνος αλλαγής κατάστασης από φωτεινό σε σκοτεινό	0.0008 sec (23 °C / 73 °F) 0.0003 sec (55 °C / 131 °F)
Χρόνος αλλαγής κατάστασης από σκοτεινό σε φωτεινό	0.2 ... 0.3 sec
Διαστάσεις της κασέτας αντιεκτυφλωτικής προστασίας	50.8 x 108 x 5.3 mm / 2" x 41/4" x 21"
Διαστάσεις πεδίου ορατότητας	35 x 92 mm / 1.38" x 3.62"
Τροφοδοσία ρεύματος	Ηλιακά στοιχεία, δεν είναι απαραίτητη καμία αντικατάσταση μπαταρίας
Βάρος	430 g / 15.168 oz
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C – 70 °C / 14 °F – 157 °F
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C – 80 °C / -4 °F – 176 °F
Κατάσταση κατά EN 379	Οπτική καπνορρία = 1 Σκεδαζόμενο φως = 1 Ομοιογενεία = 1 Εξόρμηση από την οπτική γωνία = 3
Πρότυπα	CE, ANSI, EAC, AS/NZS

Ανταλλακτικά

- Κράνος χωρίς κασέτα
- Προσαρμόνες
- Κασέτα αντιεκτυφλωτικής προστασίας
- Εξωτερικό τζάμι / Εσωτερικό τζάμι προστασίας
- Ταινία κεφαλής με εφαρμόματα στερέωσης
- Ταινία μετώπου για απορρόφηση του ιδρώτα

ש לינוקות את מסkn הרווח ונדשת היכסו הקדמי עם מטלית רכה במרקוזה! מון קבוקים. אין להשתמש בתכשיי נקי חזקים, סולווניטים או אלכוהול.

חומר
ת קסדת הרווח יש לאחסן בטמפרטורת החדר ובלוחות נמוכה.

תקנות/הסרת מהחסנית נגד סנור
ל. לחזין על ההתקנים הקיימים ובכך יינעל המתחם (5).
ל. פירוק של המתחם אל מחוץ למוקומו (6).
ל. פריקן מן הצד של קופץ הפלגה ושל המחסנית (7).
תקנות מהחסנית נגד סנור מוצבע בסדר הפוך.

חלופת עדשת היכסו הקדמי
אה שלבים 1-3 : הסרת המחסנית נגד סנור

תרן בעיות
סוכпит נגד סנור איננה מתכהה
↳ נקה את הרגשים או את עדשת היכסו הקדמי
↳ בדוק את דרמתה האור לרגש
↳ לטעון את המאברים
אייה לקליטה
↳ נקה את עדשת היכסו הקדמי או את המחסנית
↳ הגבר את האור מסביב
דיסט. יתרון מילימה
↳ בהתאם לדוחה/האראמט את רצעתה הראס

פרט טכני
בל הנתונים כפויים לשינויים ללא הודעה מוקדמת)

רט. סמי
בל הנתונים כפויים לשינויים ללא הודעה מוקדמת)

	רמת הגנה
DIN 3 (מצב אוור) DIN 11/ DIN 10 (מצב חושך)	גנט IR/U/V
הגנה מרבית במצב אוור או חושך	מן תילוף 0.0008 s (23°C/73°F) מן תילוף 0.0003 s (55°C/131°F)
אוור לחושך	מן תילוף חזר לאו 0.2, 0.3 s
ידמות מהחסנית 50.8 x 108 x 5.3mm / 2" x 41.4" x 0.21"	ודל שדה וראייה 35 x 92mm / 1.38" x 3.62"
תאים מולריים, א' צור בהתקנת סוללה	פקט שמלם
שלקן גראן 15.168	מספרות פעולה -10°C - 70°C / 14°F - 157°F
מפרטות אחסון -20°C - 80°C / -4°F - 176°F	טמפרטורה אחסון 1 = סוווג אופט 1 = אוור מפזר 1 = המוגניות 3 = תלות בחזותית המבט CE, DIN, ANSI, GOST-R, AS/NZS
EN 379	טנינים

CE, ANSI, EAC, AS/NZS

ליך חילוף
קסודה לא מחסנית.
מתאים.
מחונית נגד סנור.
עדשת כיסוי קדמי.
עדשת כיסוי כפמי.
רצעתה ראש עם הדקקים.
רצעתה מצח.

הוראות בטיחות
לפי השימוש בקסודה, אנא קרא את ההוראות למשתמש. וזה שיעדשת היכסו הקדמי הומצאה נכון. אל תמשיך לזרע אם מון תקון.

אמצעי דיווחות ומגבליות בטיחות
חום וקרינה המשחררים במהלך ריגור בקסודת אוור עלולים לגרום לעיגעות עיניים וסיבות אחרות. מוצר זה מספק הגנה לעיניים ולפifs. עיניך מוגנת תמיד נגד גרד גראנה אולטטר-אגוליה ואיפורה-אדזומה כאשר אתה כובש קסודה או לא תלאר דולדת הגנה. לבש בגד הגנה מתאים לו מנת ה朗ק על כל גלאי גופר.

אשmiss עם טנייה לפחות תגבה המתכוונה מההתקנים או ריגרים אחרים כדי לאו שתקתקים וחוורות פיזיאליות בתהליכי ריגור עלולים לגרום להגבות או לאויגות אלה. קסודת הרווח מתאימה לריגור עלולים לאלו יישו'ם אחר. חברת Optrel סופירה מעשה אחריות אם משתמשים בקסודה בלא אחר מאשר לו היא מיועדת או כאשר מטלומים מוסיפים בקסודה, למעט ריתוך במטען עצילן. וריתוך בל'יר.

חשובה
המסתוניים נגד סנור מוצעים בסוללה ננענת. אם מתחזנים אוטה לתפקידם ארוכות במרקם אפל, המסתוניים המתכוונה עלול לא להתקהות יותר כיוון שהsolelon היפומטי מתפרק. במקרה כזה יש לשוחף את התאים החולשיים לתאונות חד וריגור גראנה או לאו יום לפחות 5 עד 10 דקות. זה אמור להחדיר את מהסונית לעטלה בלבד.

לאחר איסון אוור יתרכז שהמהסונית התקהונה ונענפת השולות בערך 5 עד 10 דקות כי ישן לעיל אל תפסקי. נסיבות לאוירה גורר לחשוף את המסתוניים לשעתם של אוור בעוצמה של 40 מ"ג. בדום העיניים שחולשיים 60-75 וואו ובמרקם מבט של 40 מ"ג. בדום הדבקה לכטשות תאש האור שמשוקם בין התאים הסולריים (8) (ברט הדבקה שחורה, אולם, את התאים הסולריים אין לכטשות בשום אופן). אם לאחר הילך זה פגעה המסתונית איננה כהלה, המסתונית לא שימושית יותר.

תעודת אחריות וחותם
את תא האחוריות ניתן למצוא בהנחיות ארגון השיווק הארצי של Optrel. אגן צור שום מסקן על קבלת מיטס סופ' בקשר לה. אוניברסיטאות מינתן על חומר וציג'י צור בלבד. במרקם של רק או שמש בקסודה משמש לאנו, טפולים לעיידי ידי מושגון לcker או שמש בקסודה למטרה שונה להיא מואר לה או ריגור על די היציר, האחריות והחבות אינן תקופת. כמו כן, חבות ואחריות אין תקופת אם משתמשים בחפפים אוניברסיטאות. כמו כן, חבות ואחריות אין תקופת אם משתמשים על די היציר. Optrel ממליצה על הנכירים על די היציר, המסתונית לא שימושית יותר.

שימוש
1. צבעת ראש. התאם את רצעתה הראש (1) לגודל הראש. לחץ על כפתור האגלול המשוון (2) וובב עד אשר רצעתה הראש מוחזקת היטב אך בזורה נחה.
2. מושך והטיה מושגון את המרקם בין מסנן הרווח וכפתיו העלה (3). הקבעה להתקאים בזורה מיטבי על די שחרור כפתיו העלה. הקבעה צריכה להיות זהה בשני הצדדים על מנת למנוע טהיה. לאחר התאמת זאת, חcek שbow את כפתיו העלייה.
3. ניתן לכוונן את הטיה הקסודה בעורצת הכתופו (4).
3. דרגת האללה = DIN במצב אוור - 10 DIN במצב חושך.

optrel ag

industriestrasse 2
ch-9630 wattwil

phone: +41 (0)71 987 42 00
fax: +41 (0)71 987 42 99

info@optrel.com
www.optrel.com



1883 CE

Notified body 1883

ANSI

compl. with CSA Z94.3

ECS GmbH
European Certification Service

Hüttenfeldstrasse 50
DE 73430 Aalen
Germany



Serial No.:	Serie-nr.:
No. de série:	Numer serii:
Serien-Nr.:	Écislo série:
Serienr.:	Дата продажи:
No. di serie:	批量號碼 :
Núm. de serie:	Sorozatszám:
Nº de séreie:	Seri Nr.:
Serienr.:	シリアル番号 :
Sarjanro:	Αριθμός σειράς:
Serienr.:	מספר סידור:

Date of sale:	Salgsdato:
Date de vente:	Dáta sprzedážy:
Verkaufsdatum:	Datum prodeje:
Försäljningsdatum:	Штамп дилера:
Data di acquisto:	銷售日期 :
Fecha de venta:	Eladási dátum:
Data da venda:	Satış Tarihi:
Verkoopdatum:	この販売状態 :
Myyntipäiväys:	Ημερομηνία πώλησης :
Købsdato:	הנפקה:

Dealer's stamp:	Forhandlerstempel:
Cachet du revendeur:	Pieczałka sprzedawcy:
Stempel des Händlers:	Razítko prodejce:
Säljarens stämpel:	Серийный №:
Timbro del rivenditore:	經銷商之印章 :
Sello del comerciante:	A kereskedő bélyegzöje:
Carimbo do vendedor:	Bayii kaşesi:
Stempel leverancier:	ディーラーのスタンプ :
Myyjän leima:	Σφραγίδα καταστήματος πώλησης:
Forhandlers stempel:	תhitmat ha-mishoah:

optrel®

9610.090.00

visit our homepage
<http://www.optrel.com/index.php>